


SW-K シリーズ

検定付き IP69K 防水型デジタル台はかり

取扱説明書

適応機種

SW-6KS-K
SW-15KS-K
SW-15KM-K
SW-30KM-K
SW-60KM-K
SW-150KM-K
SW-60KL-K
SW-150KL-K

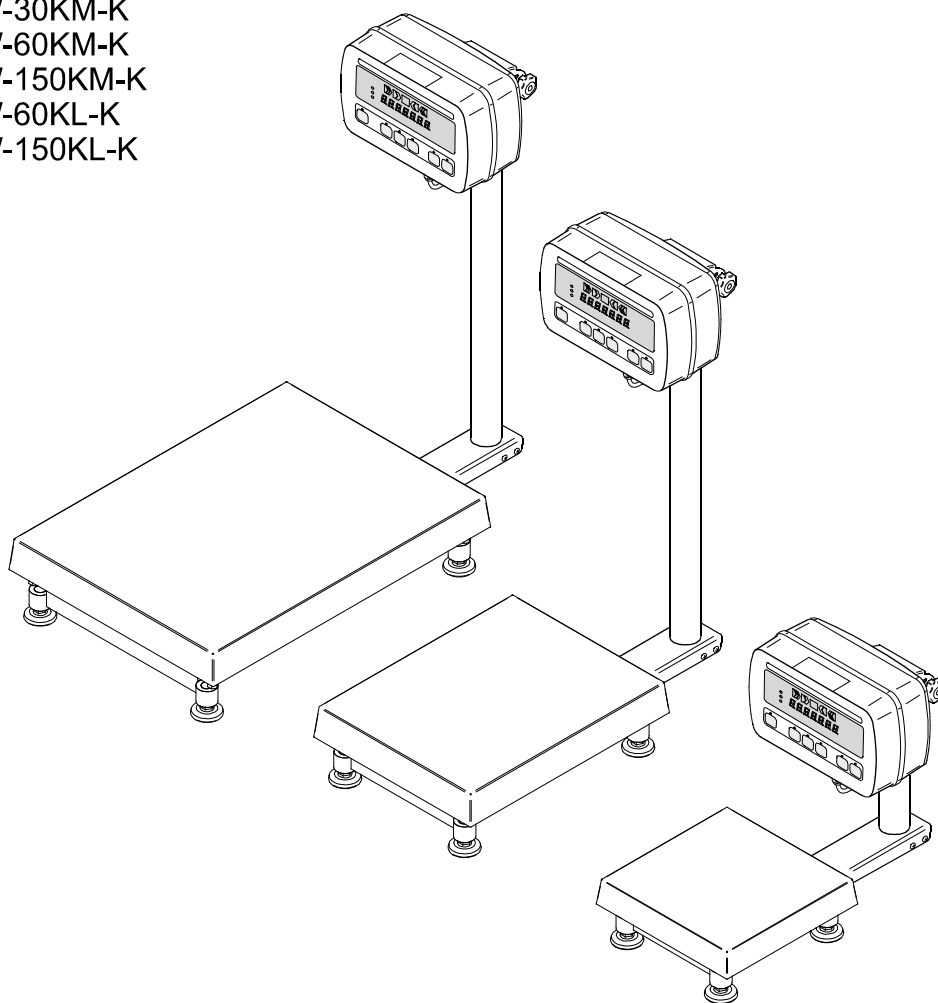

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

注意事項の表記方法

⚠危険 この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容を示します。

ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りのエー・アンド・デイへご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2011 株式会社 エー・アンド・デイ

株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。



目次

1. はじめに	4
2. 特長	5
3. 使用上の注意	6
3.1. 設置時の注意.....	6
3.2. 正確な計量のために.....	6
4. 梱包内容	7
5. 各部名称	8
5.1. 表示とシンボルの解説.....	9
5.2. スイッチの解説.....	10
6. 準備	11
6.1. ボールをベースに取り付ける (SW-K-M/L).....	11
6.2. 設置	12
7. 基本的な操作	13
7.1. 電源のオン／オフ.....	13
7.2. 計量単位の切替え.....	13
7.3. 基本的な操作.....	14
8. 個数計モード	15
9. コンパレータ	16
10. 内部設定	19
10.1. 設定方法	19
10.2. 工場出荷時状態に内部設定を戻す.....	19
10.3. 内部設定一覧.....	20
11. オプション	22
11.1. OP-02 (HC-02i) 鉛バッテリー.....	22
11.2. OP-03 (SW-03) RS-232C / リレー出力	24
11.2.1. OP-03 (SW-03) の組み込み.....	24
11.2.2. OP-03 (SW-03) 仕様.....	26
11.2.3. コマンドモード	29
11.3. OP-04 (SW-04) RS-422 / 485.....	34
11.3.1. OP-04 (SW-04) の組み込み.....	34
11.3.2. OP-04 (SW-04) 仕様.....	35
11.3.3. データ出力	36
12. 保守管理	38
12.1. 保守上の注意.....	38
12.2. エラー表示	38
13. 仕様	39
13.1. 仕様一覧	39
13.2. 外形寸法	40
13.3. 使用地域一覧.....	42



1. はじめに

この取扱説明書は、(株)エー・アンド・デイの防水型デジタル台はかり **SW-K** シリーズに関して説明したものです。製品を十分に活用していただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。

SW-K シリーズは、「取引・証明」の計量に使える基準適合証印付きの台はかりです（検定証印付きと同等です）。使用する上で以下の点にご留意ください。

使用地域の制限

取引・証明に使う場合、それぞれの台はかりに定められた使用地域でお使いください。使用地域は、表示部側面に貼られた銘板に、重力加速度の範囲として表記されています。実際の地域は、この重力加速度の範囲と取扱説明書末尾の“使用地域一覧”で確認してください。

使用範囲

取引・証明に使う場合、ひょう量と最小測定量の範囲内でお使いください。それらは、表示部側面に貼られた銘板で確認できます。

定期検査

継続して取引・証明に使うためには、2年ごとの定期検査を受ける必要があります。お買い求めの販売店にご相談ください。

校正

基準適合証印・検定証印付きのはかりは、ユーザーご自身で校正を行うことはできません。定期点検等が必要な場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

使用温度範囲

本器は、使用温度範囲内でお使いください。使用温度範囲は、「13.1. 仕様一覧」に記載されています。

用語の解説

取引	有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務。
証明	公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。
検定付き台はかり	検定証印または基準適合証印が付され、取引・証明に使用できる質量計。検定・検査が必要（計量法の「特定計量器」）。
校正	計量器を正しい値になるよう調整すること。
基準適合証印	検定証印と同等の効力を持ち、指定製造事業者として認可を受けた製造工場が新規生産品に付すことができる証印。



2. 特長

SW-K シリーズには、以下の特長があります。

- SW-K シリーズは、分解能 1/3,000 の検定付き台はかりです。(分解能：目量とひょう量の比率です)
- IP-69K に準拠した防塵・防水性能をもった構造です。
※ IP-69K とは DIN 規格の DIN40050 Part9 にて規定されている保護構造に関する等級です。固体異物に対しては粉塵が内部に侵入しない、水に対しては高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないという等級です。
- 計量台、計量皿はステンレス製 (SUS304) で、計量台は洗いやすくゴミの溜まりにくい構造になっています。3種類の大きさの計量台があります。
- タッチセンサースイッチを採用することにより、表示器を完全にプラスチックで覆うことができ、防塵・防水性能を高めています。スイッチに触れると対応したスイッチ LED が点灯し、押されたことが一目でわかります。
- LED 表示を採用しており、広視野角で明るく見やすい表示となっています。
- 同じ重さのものを数えることができる個数計機能があります。
- あらかじめ設定した比較値と表示 (測定) 値を比較し、その結果を表示するコンパレータ機能があります。コンパレータ機能による質量チェックの結果は、大きく明るい LED で表示され一目でわかります。
オプションにより、比較結果をリレー出力信号として取出すこともできます。
- 内部設定により、kg 表示と g 表示とを切替えることができます。
- オプションにより、質量のシリアルデータ出力あるいは比較結果のリレー出力が利用可能です。
- オプションで、小型鉛バッテリーを内蔵できますので、電源の取れないところでも使うことが可能です。



3. 使用上の注意



3.1. 設置時の注意

危険

- 感電しないよう必ず「はかり」をアース（接地）してください。
- ベース（計量台）はロードセル内部で電源 GND (EXC-) と台のフレームが接続されています。必ず AC 電源ケーブルのアースを接続してください。
AC 電源にアースが無い場合は、ポール根元にあるアース端子（アースシールが付いたネジ）からアース配線をしてください。
- 感電しないために滞れた手で電源ケーブルを扱わないでください。
- AC プラグは防水ではありません。水などのかからないところに設置してください。
- OP-02 (HC-02i) 鉛バッテリー駆動時でも、AC プラグが水などに晒されないようにしてください。
- 腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
- ケーブルに無理な負担がかからないようにしてください。

はかりの性能を十分引き出すために以下の設置条件を考慮してください。

- 理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
- 風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
- 直射日光の当たる所は避けてください。
- 強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
- 静電気が発生しやすい所には設置しないでください。湿度が 45%RH 以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
- 不安定な交流電源は誤動作の原因となります。
- 保護フィルム（シート）をはがしてから、ご使用ください。



3.2. 正確な計量のために


- 正しく計量していることを定期的を確認してください。
- ひょう量以上のものを計量皿にのせないでください
- 計量皿に衝撃を加えたり、ものを落としたりしないでください。
- 操作スイッチは指で押してください。
- 計量誤差の発生を避けるため、計量ごとにゼロを確認することをお奨めします。



4. 梱包内容

製品には下記のものが含まれます。


●取扱説明書:全シリーズ共通

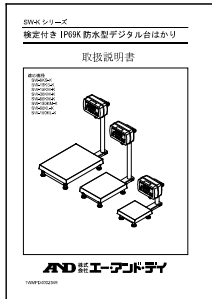


●接地端子付きアダプタ




●SW-K-S シリーズ

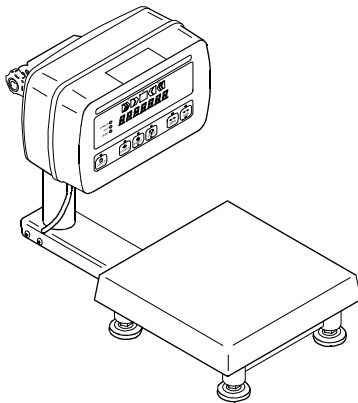

●SW-K-M シリーズ

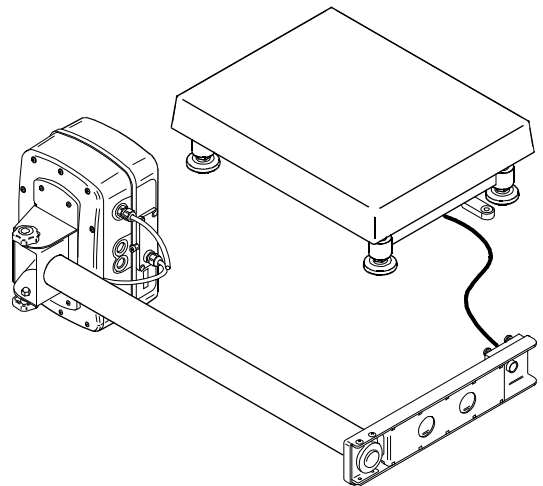


●SW-K-L シリーズ

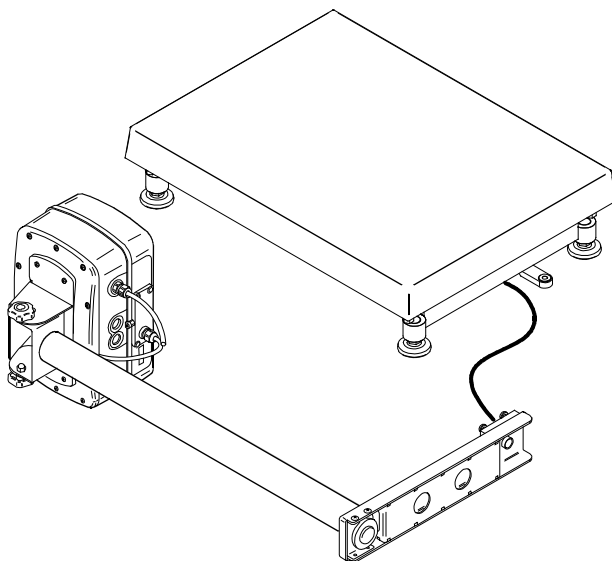




5. 各部名称

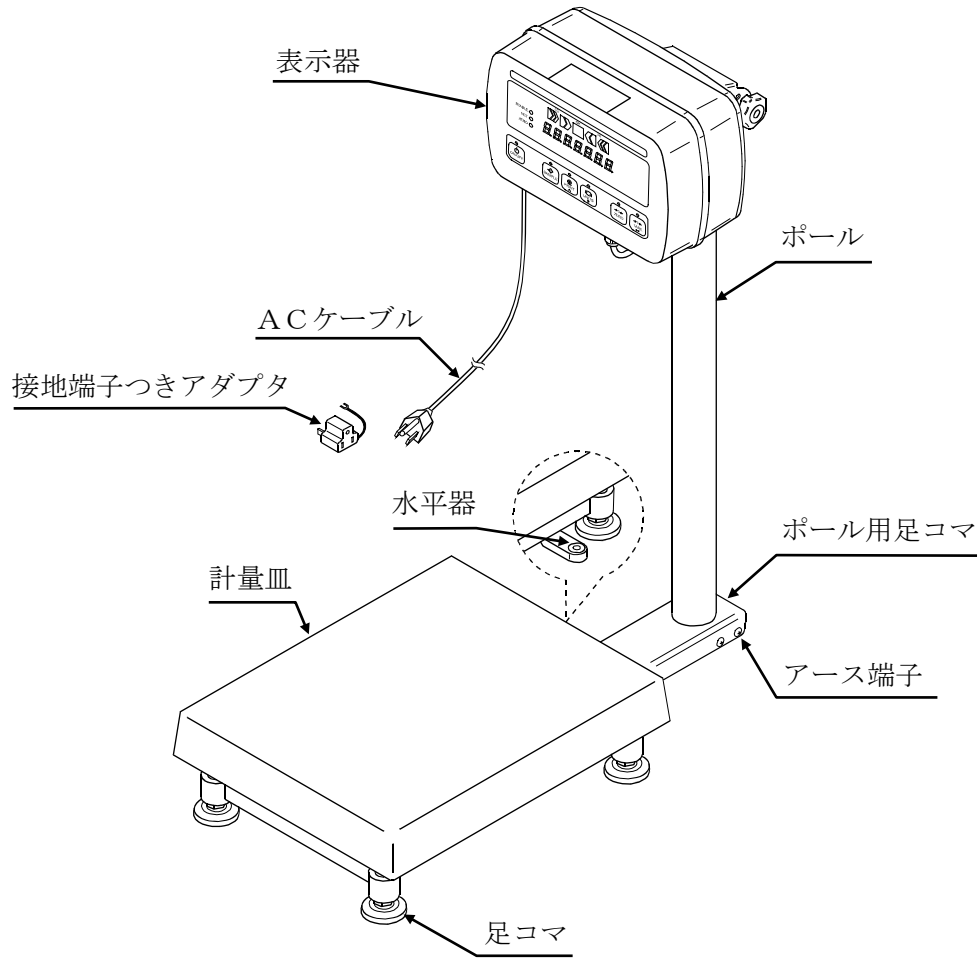


表示器裏面

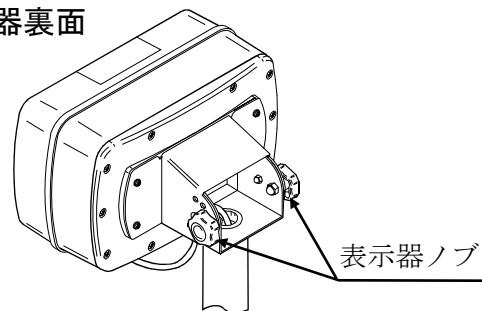



5.1. 表示とシンボルの解説

表示部

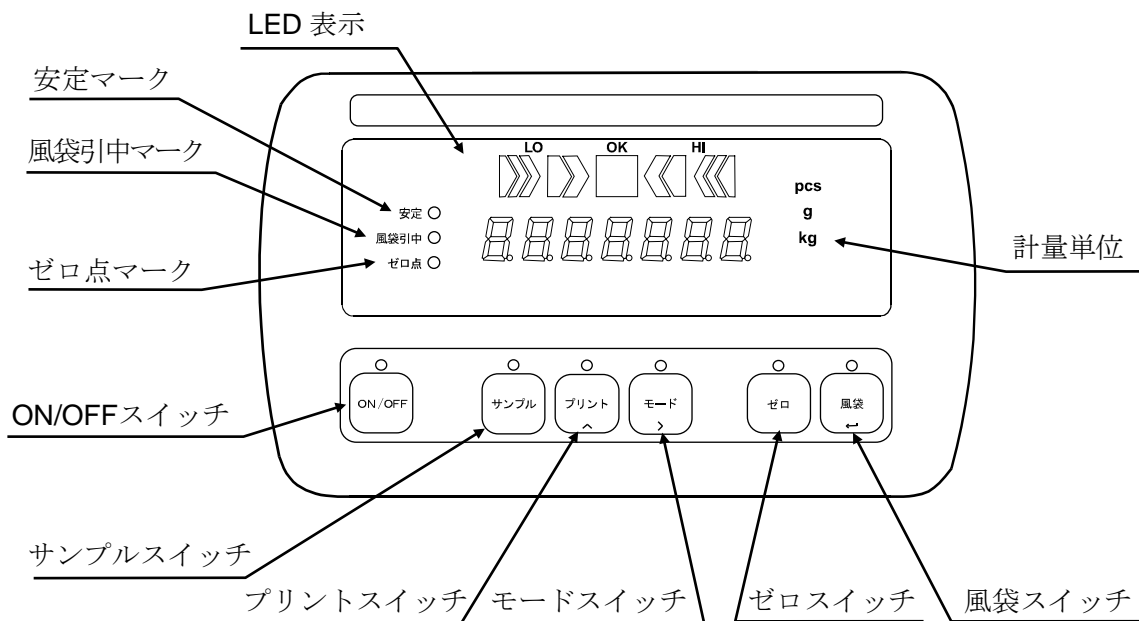

表示シンボルの解説

表示シンボル	解説
安定 ○	計量値が安定しているとき点灯し、読み取るのに適した状態です。
風袋引中 ○	容器（風袋）の重さが差し引かれているとき点灯します。
ゼロ点 ○	はかりがゼロ点（計量の基準点）にあるとき点灯します。
LO OK HI	コンパレータの比較結果です。
計量単位	“kg”、“g”または“pcs”が点灯します。



5.2. スイッチの解説

操作スイッチはタッチセンサーになっており、指で触れるとスイッチが反応します。







(この時対応するスイッチ LED が点灯)

内部設定 “EY” で 3 段階の感度調整が可能です。

高感度設定にすることにより、手袋をはめた状態でも操作することが可能です。

□ タッチセンサースイッチに関して

本製品は操作性/防水性の向上と故障低減のため、タッチセンサースイッチを採用していますが、スイッチ部分に水や計量物などが付着すると、スイッチ操作に悪影響（誤反応したり、タッチを認識しなくなる等）を及ぼすため、付着した場合は布で拭き取ってください。

操作スイッチ	名称・解説
	ON/OFF スイッチ 電源をオン／オフします。電源をオンにしたときは、はかりは自動的にゼロをとります。(パワーオンゼロ) 電源をオフする際には、ON/OFF スイッチを押し続けてください。 ※ 電源をオンする際、すぐにスイッチが反応しない場合は押し続けてください。
	サンプルスイッチ 個数計モード（単位 “pcs”）では単位質量登録に進みます。 押し続けるとコンパレータ比較値設定に進みます。
	プリントスイッチ 計量値をデータとしてプリンタなどに出力します。設定モードでは選択された点減桁の数字を+1 します。
	モードスイッチ 計量単位を切り替えます。設定モードでは点減する選択桁を右に移動します。
	ゼロスイッチ ゼロ動作をします。(下記参照)
	風袋スイッチ 風袋引きをします。(下記参照) 設定モードでは設定された数値を内部に記憶し次のステップに進みます。

- 電源オン時に取られたゼロ点（パワーオンゼロ）を基準として、計量値がひょう量の±2% 以内で安定しているとき **ゼロ** スイッチを押すと、その点をゼロ点に設定し、表示がゼロになるとともにゼロ点マーク●が点灯します（ゼロ動作）。
- **ゼロ** スイッチは計量値が安定しているとき働きます。
（“-E” 表示でも安定マークが点灯した場合、**ゼロ** スイッチを押して表示をゼロにすることができます。）
- 計量値がプラスで安定しているとき **風袋** スイッチを押すと、計量皿上の重さを容器（風袋）の重さとして差し引きます。表示値はゼロとなり、ゼロ点マーク●と風袋引き中マーク●両方が点灯します（風袋引き）。なお、風袋引き中に容器（風袋）を計量皿から取り除いてゼロ点に戻ったときも、ゼロ点マーク●と風袋引中マーク●両方が点灯します。
このとき表示部は、風袋値をマイナスで表示します。
- 風袋引き中に容器（風袋）を取り除き、上記ゼロ動作をさせると、風袋引きはクリアされ風袋引中マーク●は消えます。




6. 準備



6.1. ポールをベースに取り付ける (SW-K-M/L)


機種：SW-K-M/L シリーズ

- ① 計量皿をベースから取り去ります。
- ② ポール下部についているネジ 4 本を一度はずします。

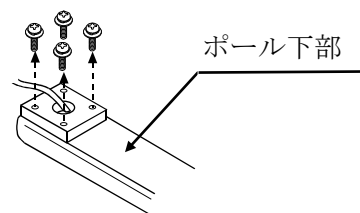

- ③ ベース内にケーブルを引き出しながら、ポール下部をベース下側に差込み、ベースのケーブル穴位置と合わせます。(右図「③」参照)

注意：ケーブルは強く引っ張らないでください。また、ケーブルを挟まないよう注意してください。

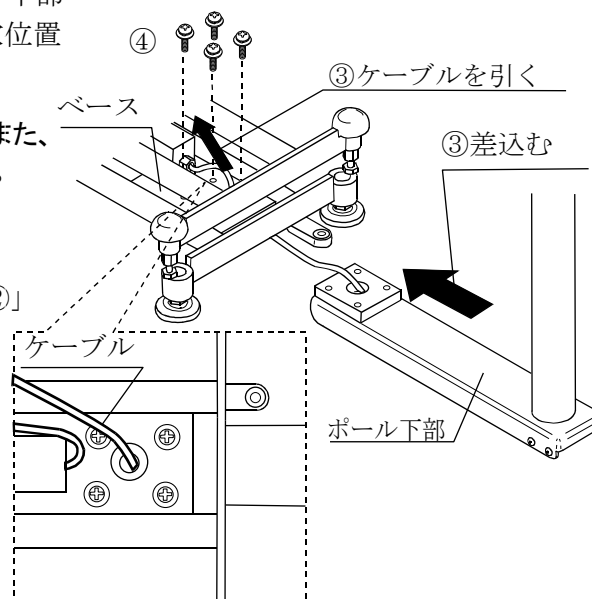

- ④ ポールとベースのネジ穴の位置を合わせ、「②」ではずしたネジ 4 本でしっかり固定します。


ベースを上側から見た図

- ⑤ ベースを横に倒します。ポール下部のネジ (4 本) をはずし、ポール用足コマをはずします。(右図「⑤」参照)

- ⑥ ベース内に余っているケーブルを、いったんベースの下側に引き出します。(右図「⑥」参照)

注意：ケーブルを傷つけないよう注意してください。また、ケーブルにたるみがないようにしてください。


- ⑦ さらに、ケーブルをポール側に引き出します。(右図「⑦」参照)

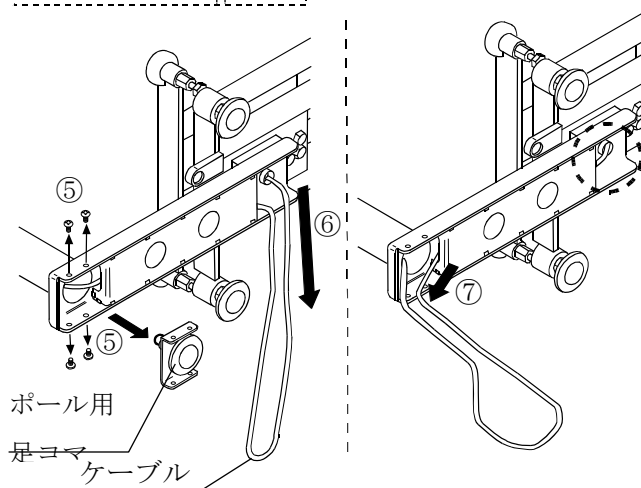

- ⑧ ケーブルを束ねて、ポール内部に収納します。(右図「⑧」参照)

- ⑨ 「⑤」ではずしたネジ (4 本) で、ポール用足コマを固定します。(右図「⑨」参照)


- ⑩ 計量皿をベースに取り付けます。

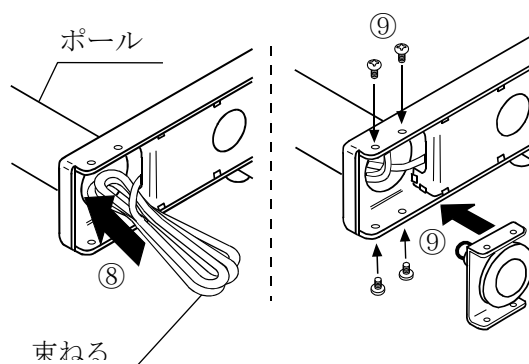




6.2. 設置

- ① 水平器の気泡が中心にくるよう足コマをまわして調整してください。SW-K シリーズにはポールの下部にポール支持用足コマがあります。ベースの水平を取った後、その足コマが設置面に着くよう回してください。

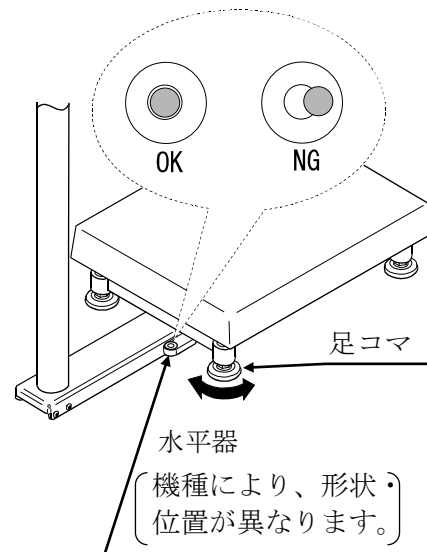

- ② 表示器の角度を変える場合は下記の手順で行います。
1. 表示器後ろのノブ (表示器ノブ) 2箇所を回してはずします。
 2. 表示器を適当な角度 (設定角度: 0° 、 30° 、 60° 、 90° のみ) に傾けます。
 3. 1. ではずした表示器ノブを締め付けます。

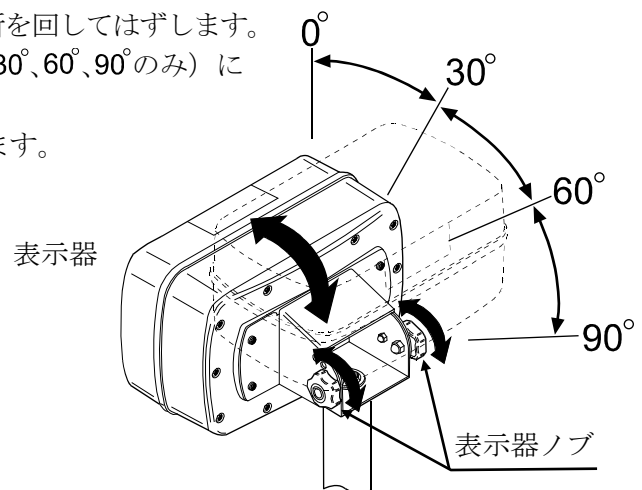

- ③ 指や導体がスイッチに触れていないことを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。接地極のない2極コンセントに差し込む場合は、接地端子つきアダプタを使用し、接地端子を必ずアースに接続してください。

⚠ 危険

ベース (計量台) はロードセル内部で電源 GND (EXC-) と台のフレームが接続されています。必ずAC電源ケーブルのアースを接続してください。AC電源にアースが無い場合は、ポール根元にあるアース端子 (アースシールが付いたネジ) からアース配線をしてください。



7. 基本的な操作



7.1. 電源のオン/オフ

- ① **ON/OFF** スイッチを押すと電源が入ります。
全表示が点灯し、はかりは計量値が安定するのを待ちます。

※ OP-02 (HC-02i) 鉛バッテリー動作時には、全表示点灯後約 1.5 秒間バッテリー残量表示をします。

段階	表示	バッテリー状態
1	"bAt 000"	残量フル
2	"bAt _00"	↓
3	"bAt _ _0"	
4	"bAt _ _ _"	残量なし (ローバッテリー)

段階3になったら充電の準備をしてください。

段階4になったら直ちに充電してください。

(“11. 1. OP-02 (HC-02i) 鉛バッテリー” を参照)

計量値が安定すると、表示が一旦消灯した後ゼロ表示となり、ゼロ点マークが点灯します (パワーオンゼロ)。

計量値が安定しない場合、“-----” が表示されます。何か計量皿に触れていないか、強い風や振動がないかなど確認してください。原因がわかりましたらそれを取り除いてください。

パワーオンゼロの働く範囲は、キャリブレーション時のゼロ点を中心に、ひょう量の±10% 以内です。この範囲を超えるようなものを計量皿にのせたまま電源を入れた場合も、“-----” が表示されます。のせたものを降ろしてください。

- ② 電源の入った状態で **ON/OFF** スイッチを押し続けると、電源がオフとなります。
- オートパワーオフ機能
ゼロ表示が約 5 分間続くと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能があります。
“10. 3. 内部設定一覧” を参照し、“POFF” を設定してください。




7.2. 計量単位の切替え

内部設定 “U-E” により “kg” 表示と “g” 表示を切替えることができます。

“U-E 0” により “kg” 表示。

“U-E 1” により “g” 表示。

計量状態で **モード** スイッチを押すと、質量表示 “kg”
または “g” と個数表示 “pcs” が切替わります。



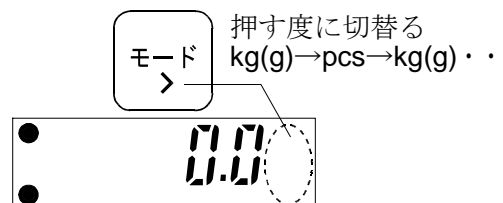


- ただし SW-60K/150K に関しては、“U-E” は設定不可で “kg” 表示のみとなります。



7.3. 基本的な操作

 - ① **ON/OFF** スイッチを押して電源オンにします。
前回電源オフ時の計量単位からスタートします。
- ② **モード** スイッチで使用する計量単位を選びます。
- ③ 表示がゼロでない場合、**ゼロ** スイッチを押して表示をゼロにします。
- ④ 容器（風袋）を使う場合、それを計量皿にのせて **風袋** スイッチを押し、表示をゼロにします。
- ⑤ 計量するものを計量皿にのせるか容器に入れ、安定マークが点灯するのを待って表示値を読み取ります。
- ⑥ 計量皿からものを降ろします。

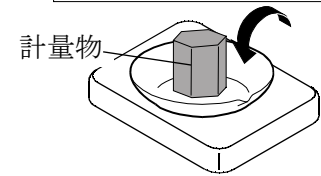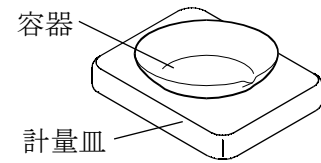

- ゼロ** スイッチを押すと、電源オン時に取られたゼロ点（パワーオンゼロ）を基準として、計量値がひょう量の $\pm 2\%$ 以内のときはゼロ点を設定し、ゼロ点マーク●が点灯します。
- 風袋** スイッチを押すと計量値がプラスのときは、風袋質量として差し引き、風袋引中マーク●とゼロ点マーク●が点灯します。
- ゼロ点からはひょう量まで計量できますが、風袋引き後のゼロ表示の点からは、ひょう量から風袋質量を差し引いた量までとなります。
- ゼロ** スイッチ、**風袋** スイッチは計量値が安定しているとき働きます。



8. 個数計モード

既知個数のサンプル質量から品物一つの重さ（単位質量）を演算・記憶し、その値と全体の重さ
とから個数を計算、表示する機能です。

□ 単位質量は電源を切っても記憶されています。

① **モード** スイッチを押して“pcs”を選択します。
（“pcs” = pieces）

② **サンプル** スイッチを押すと単位質量登録の表示
になります。左側の数字がサンプル個数です。

③ サンプル個数を変更するときは、**プリント** スイッチ
を押します。5、10、20、50、100 個の中から選ぶこ
とができます。

④ ゼロ点がずれている場合は **ゼロ** スイッチを押します。
容器を使う場合は、計量皿の上にのせて、**風袋**
スイッチを押します。右側の桁の数字がゼロであるこ
とを確認してください。

⑤ 表示されているサンプル個数どおりのサンプルを
計量皿にのせる、あるいは容器に入れます。

⑥ 安定マーク点灯を確認して **サンプル** スイッチ
を押すと、単位質量を計算し記憶します。また、表示
は記憶した単位質量を使った個数表示に変わります。
サンプルを取り除いてください。


□ サンプル個数の質量は、サンプル個数にかかわら
ず下記の値以上でなければなりません。

製品ひょう量	6kg:	5g
製品ひょう量	15kg:	10g
製品ひょう量	30kg:	20g
製品ひょう量	60kg:	50g
製品ひょう量	150kg:	100g

サンプル質量が小さいと、“Lo ut”を表示した
後、「⑤」の表示に戻ります。サンプル個数を増
やし（「③」）、再度試してください。

□ 上記必要サンプル質量に達しないまま **サンプル**
スイッチを押すと、表示は単位質量登録モードを抜け個数表示となります。

⑦ 数えるものを計量皿に載せるとその個数を表示します。

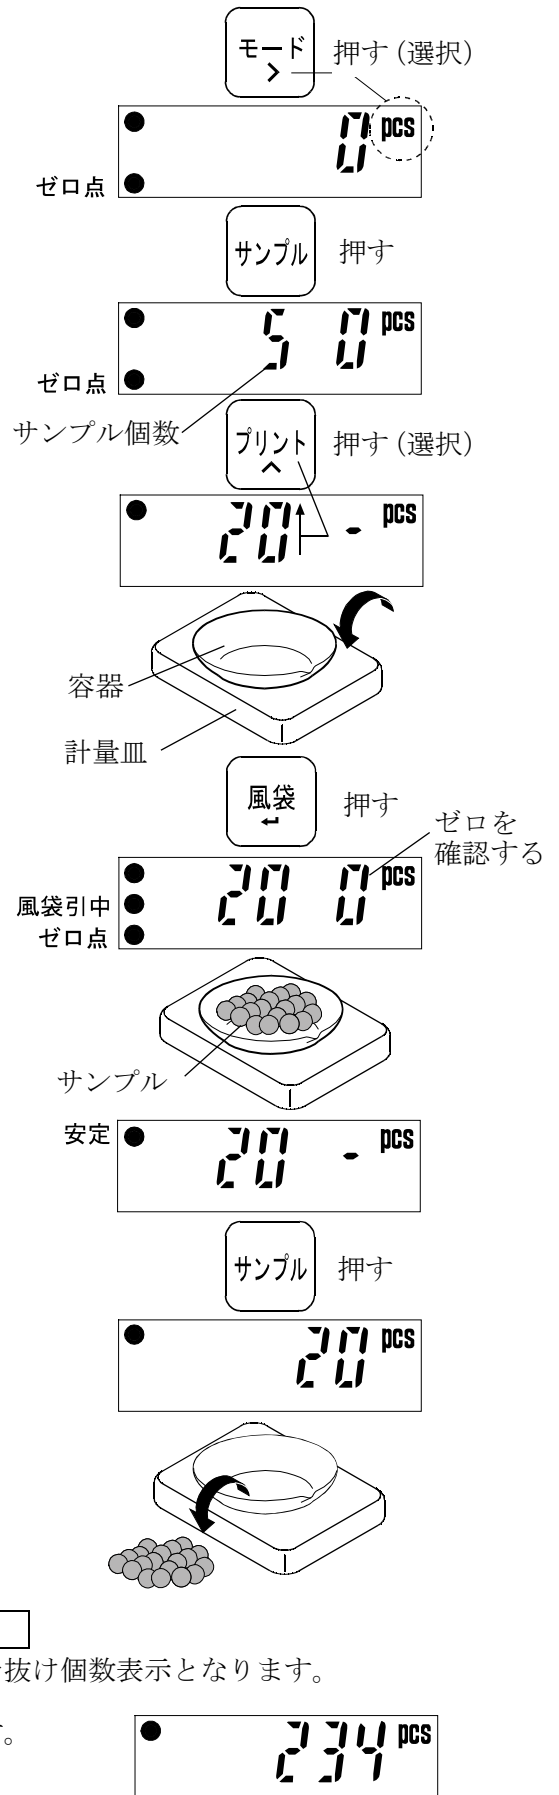




9. コンパレータ

コンパレータ機能には「5 段選別モード」と「3 段選別モード（上下限モード）」と「7 段選別モード（ランク分けモード）」とがあります。いずれも計量値と設定値とを比較して、その結果を LED（黄/緑/赤）で表示します。

また、OP-03 (SW-03) が組み込まれていれば、コンパレータリレー出力も利用できます。


・ 5 段選別モード :

4 つの比較値により LOLO、LO、OK、HI、HIHI の 5 段階に選別

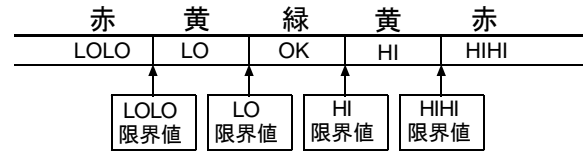


・ 3 段選別モード（上下限モード） :

上限値と下限値の 2 つの比較値により LO、OK、HI の 3 段階に選別

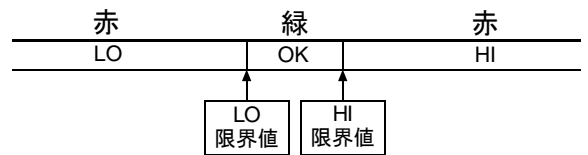

・ 7 段選別モード（ランク分けモード） :

6 つの比較値により マイナスオーバー、ランク 1 (LOLO)、ランク 2 (LO)、ランク 3 (OK)、ランク 4 (HI)、ランク 5 (HIHI)、プラスオーバーの 7 段階に選別

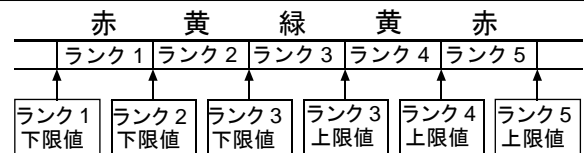

コンパレータ機能を使うためには、内部設定の “[P-L]” と “[P]” で比較モードと条件を設定し、また比較値を設定する必要があります。

内部設定 “[P-L]” で比較モードを選択してください。

0: 5 段選別モード

1: 3 段選別モード（上下限モード）

2: 7 段選別モード（ランク分けモード）

内部設定 “[P]” で比較条件を選択してください。

0: 比較しない（コンパレータ機能が働かない）

1: 計量値の安定/不安定にかかわらず比較する

2: 計量値が安定（安定マーク点灯）しているとき比較する

3: ゼロ付近（-4d~+4d）以外の計量値を安定/不安定にかかわらず比較する

4: ゼロ付近以外の計量値が安定しているとき比較する

5: ゼロ付近以外のプラスの計量値を安定/不安定にかかわらず比較する


6: ゼロ付近以外のプラスの計量値が安定しているとき比較する

注) d = e = 目量（“13.1. 仕様一覧” 参照）

個数計モードでも、“d = e = 目量” となります。

取り出しながらの比較計量 “[P-P I]” （ “[P-L 0]” 設定時の例）

材料の入った容器を計量台にのせ、風袋引き後質量 OK 範囲の材料を取り出しながら負の質量値に対して比較計量する方法です。通常の比較方法でも同じ操作は可能ですが、比較結果は HIHI から始まり、取り出した材料の量が増えるにつれ HIHI → HI → OK → LO → LOLO と変化します。これを直感的に分かりやすくするため、材料を取り出すにつれ LOLO → LO → OK → HI → HIHI と比較結果を表示する（マイナス比較）ための設定です。“[P-P I]” と設定してください。なお、この設定では正負の値を設定可能な LOLO 限界値、LO 限界値、HI 限界値、HIHI 限界値は、その極性は無視され、下図のような比較結果となります。

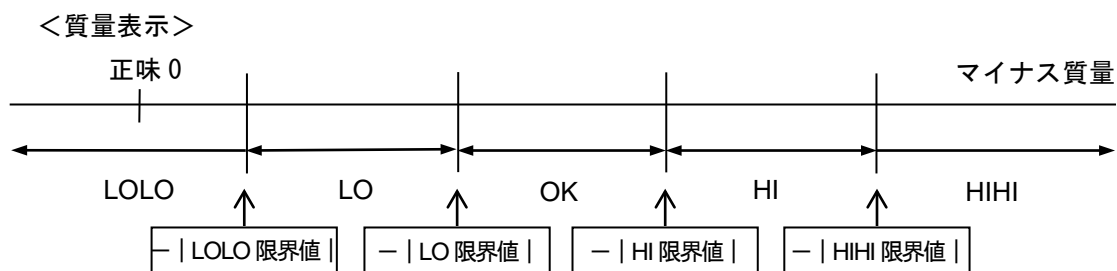

注 材料の入った容器を風袋引きする際は、**風袋** スイッチを使ってください。
ゼロ スイッチで表示をゼロにできても、材料を取り出すとゼロ点よりマイナス側の質量となりますので **風袋** スイッチは働きません。

比較の関係

比較の判定は以下の式に基づいて行われ、結果を表示、出力します。

・5段選別モードの場合

判定結果	判定の式	LED 表示
LOLO	表示値 < LOLO 限界値 (下下限値) (またはマイナスオーバー時)	■□□□□ (赤 LED 点灯)
LO	表示値 < LO 限界値 (下限値)	□■□□□ (黄 LED 点灯)
OK	LO 限界値 (下限値) ≤ 表示値 ≤ HI 限界値 (上限値)	□□■□□ (緑 LED 点灯)
HI	HI 限界値 (上限値) < 表示値	□□□■□ (黄 LED 点灯)
HIHI	HIHI 限界値 (上上限値) < 表示値 (またはプラスオーバー時)	□□□□■ (赤 LED 点灯)

・3段選別モード (上下限モード) の場合

判定結果	判定の式	LED 表示
LO	表示値 < LO 限界値 (下限値) (またはマイナスオーバー時)	■□□□□ (赤 LED 点灯)
OK	LO 限界値 (下限値) ≤ 表示値 ≤ HI 限界値 (上限値)	□□■□□ (緑 LED 点灯)
HI	HI 限界値 (上限値) < 表示値 (またはプラスオーバー時)	□□□□■ (赤 LED 点灯)

・7段選別モード (ランク分けモード) の場合

判定結果	判定の式	LED 表示
なし	表示値 < ランク 1 下限値 (またはマイナスオーバー時)	□□□□□ (LED 非点灯)
LOLO (ランク 1)	表示値 < ランク 2 下限値	■□□□□ (赤 LED 点灯)
LO (ランク 2)	表示値 < ランク 3 下限値	□■□□□ (黄 LED 点灯)
OK (ランク 3)	ランク 3 下限値 ≤ 表示値 ≤ ランク 3 上限値	□□■□□ (緑 LED 点灯)
HI (ランク 4)	ランク 3 上限値 < 表示値	□□□■□ (黄 LED 点灯)
HIHI (ランク 5)	ランク 4 上限値 < 表示値	□□□□■ (赤 LED 点灯)
なし	ランク 5 上限値 < 表示値 (またはプラスオーバー時)	□□□□□ (LED 非点灯)

□ 比較値は、質量表示、個数表示それぞれに共通です。

□ 比較値の小数点は無視して考えます。

製品ひょう量 6kg で設定値が “0010000” の場合 (小数点は無視しています)

表示	設定値	ひょう量 / 目量の表示
質量表示	10.000 kg	6.000 kg / 0.002 kg
個数表示	10000 pcs	

- 比較値は内部に記憶され、電源を切っても消えません。
- 比較の判定は「比較の関係」の表の上の段から行われます。
- 入力された比較値の大小の判定は行いません。上限値より下限値が大きな値となってもエラーを表示しません。

比較値の設定


質量表示から **サンプル** スイッチを押し続けると、比較値の設定モードに入ります。次のスイッチ操作で各比較値を設定してください。

- モード** 点滅桁を移動する
- プリント** 点滅桁の数字を+1する
- サンプル** +/-を切り替える
- 風袋** 設定値を確定（登録）する


※ **サンプル** スイッチを押すごとに最上位桁に“-”が点灯、消灯を繰り返します。点灯時がマイナス設定です。

全ての設定が完了すると“End”表示後、質量表示に戻ります。（この時パワーオンゼロは取りません。）


・ 5 段選別モードの場合

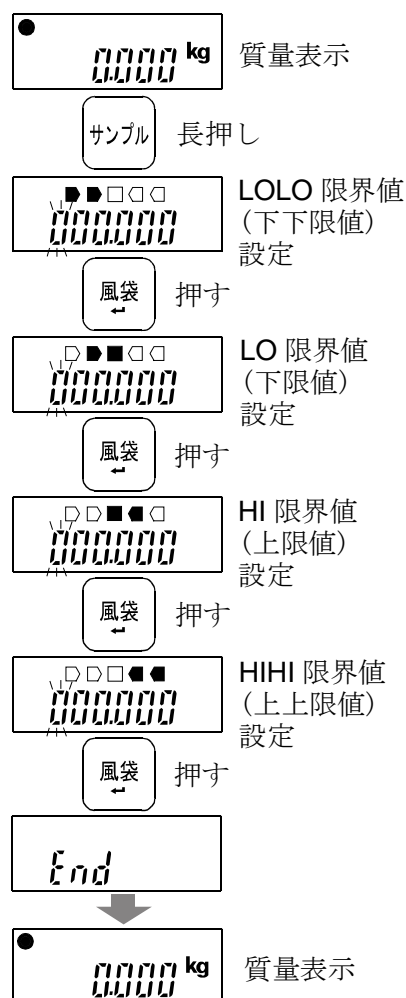

・ 3 段選別モード (上下限モード) の場合

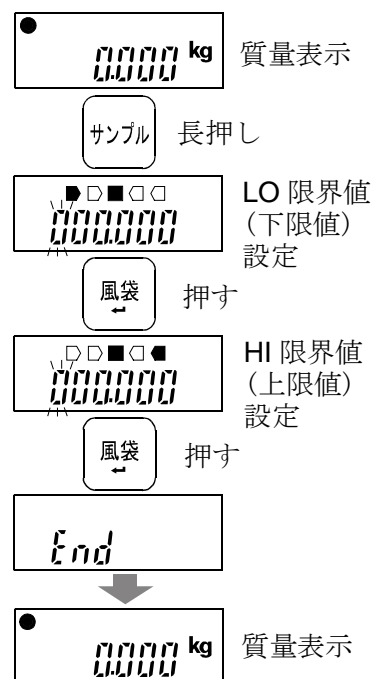


・ 7 段選別モード (ランク分けモード) の場合

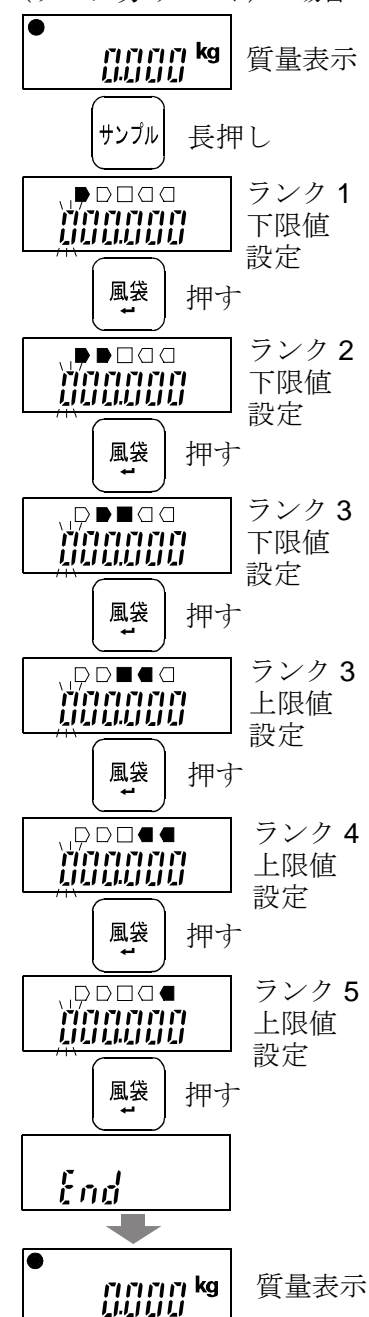




10. 内部設定

内部設定は、はかりの動作方法を指定する項目を閲覧したり変更したりする機能です。
各項目の内部設定の値は、電源を切っても記憶されています。

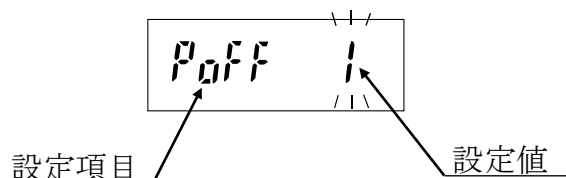


10.1. 設定方法

- ① 電源オフにします。
- ② **風袋** スイッチを押しながら **ON/OFF** スイッチを押して電源をオンすると、ソフトウェアバージョンが表示されます。
 - “***” は数字をあらわします。
- ③ 約 1 秒後、設定項目の表示となります。
- ④ 設定項目、設定内容を変更する。
 - モード** 次の設定項目に移動する
 - プリント** 点滅桁の数字を+1 する (内容を変更する)
 - 現在の記憶内容を変更すると、“●” 印が消灯します。
- ⑤ **風袋** スイッチを押すと、設定内容を記憶し、“End” 表示後、自動で電源オフします。
 - 設定内容を記憶しないで抜きたい場合は、**ゼロ** スイッチを押してください。自動で電源オフします。

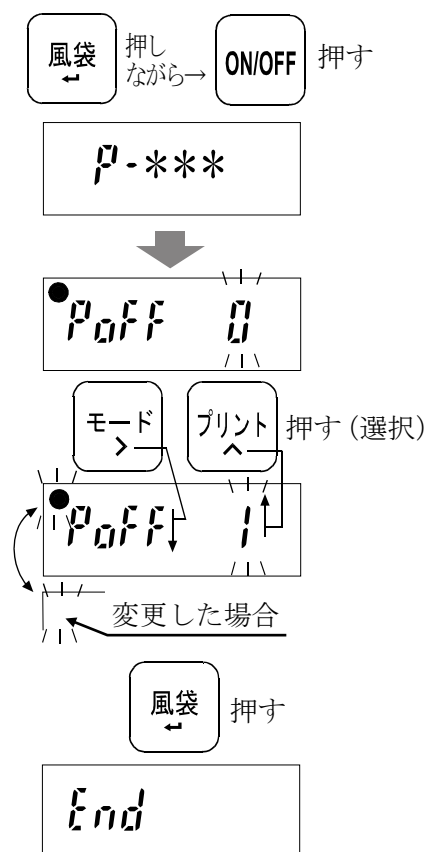

10.2. 工場出荷時状態に内部設定を戻す

- ① 電源オフにします。
- ② **風袋** スイッチを押しながら **ON/OFF** スイッチを押して電源をオンし、**風袋** スイッチは離さずにそのまま押し続けると “[LrF no]” が表示されます。(no は点滅)
- ③ **プリント** スイッチを押すと “[LrF 00]” に切替わります。(00 は点滅)
- ④ “[LrF 00]” が表示されているとき **風袋** スイッチを押すと、工場出荷状態に内部設定を戻します。“End” 表示後、自動で電源オフします。
 - 操作を中止したい時は **ゼロ** スイッチを押してください。自動で電源オフします。

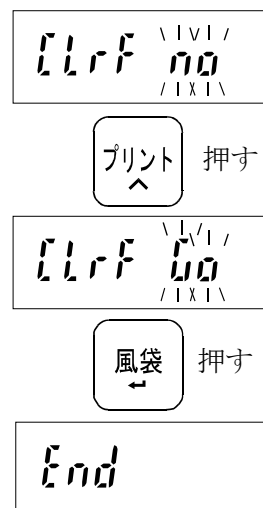



10.3. 内部設定一覧

設定項目	設定値	内容・用途	
オートパワーオフ機能 “P _{OFF} ”	◆ 0	オートパワーオフ機能オフ	自動的に電源を切る機能
	1	オートパワーオフ機能オン	
計量値の単位 “U _t -G”	◆ 0	kg	SW-6K/15K/30Kのみ設定可
	1	g	
ゼロトラッキング機能 “Z _{TC} ”	0	ゼロトラッキング機能オフ	ゼロ点の変化を追尾する機能
	◆ 1	ゼロトラッキング機能オン	
安定検出時間 “St-t”	0	±0.5d (幅 1d) で 0.5 秒	安定マーク点灯の条件 d (下記注参照)
	◆ 1	±0.5d (幅 1d) で 1.0 秒	
	2	±0.5d (幅 1d) で 1.5 秒	
計量安定度 / 応答速さ “C _{nd} ”	◆ 0	弱い安定度 / 速い応答	※ひょう量 60kg、150kg の機種は出荷時設定は 1
	1	通常の安定度 / 通常の応答	
	2	強い安定度 / 遅い応答	
シリアルインターフェース ボーレート “b _{PS} ”	◆ 0	2400 bps	RS-232C、RS-422/485 オプション使用時
	1	4800 bps	
	2	9600 bps	
シリアルインターフェース データビット/パリティ “b _{tPr} ”	◆ 0	7bit / EVEN パリティ	
	1	7bit / ODD パリティ	
	2	8bit / パリティなし	
シリアルインターフェース 出力モード “P _{rt} ”	◆ 0	ストリームモード/コマンドモード	
	1	コマンドモードのみ	
	2	プリントキーによる出力 / コマンドモード	
	3	オートプリント +/- データ出力 / コマンドモード	
	4	オートプリント + データ出力 / コマンドモード	
	5	コンパレータOK 時にオートプリント +/- データ出力 / コマンドモード	
	6	コンパレータOK 時にオートプリント + データ出力 / コマンドモード	
シリアルインターフェース 種類 “S _{IF} ”	◆ 0	RS-232C	
	1	RS-422	
	2	RS-485	
シリアルインターフェース 機器番号 “Ad _r ”	##	## = 00~99 (出荷時設定は## = 01)	
シリアルインターフェース 応答 “R _{CE} ”	0	コマンドにデータ以外返信なし	
	◆ 1	コマンドに返信あり	
コンパレータ比較モード “C _{P-L} ”	◆ 0	5 段選別	
	1	3 段選別 (上下限)	
	2	7 段選別 (ランク分け)	

コンパレータ比較条件 “[P”	◆ 0	コンパレータ機能停止	比較条件を設定 d (下記注参照)
	1	すべてのデータを比較	
	2	すべての安定データを比較	
	3	-4d ~+4d を除く全てのデータを比較	
	4	-4d ~+4d を除く安定データを比較	
	5	+5d 以上の全てのデータを比較	
	6	+5d 以上の安定データを比較	
スイッチ感度 “[EY”	0	低感度	
	◆ 1	中感度	
	2	高感度	
コンパレータ通常比較/ マイナス比較 “[P-P”	◆ 0	通常比較	“9. コンパレータ” 参照
	1	マイナス比較	

- ◆ は、出荷時設定を表します。
“d=e=目量”です。
個数計モードでもこの“d”で判定されます。



11. オプション




11.1. OP-02 (HC-02i) 鉛バッテリー

- SW-K シリーズは、鉛バッテリーで動作させることができます。
- フル充電後のバッテリーで約 90 時間の連続動作が可能です（他のオプションがない場合）。
- 放電後、フル充電まで約 15 時間です。
- バッテリーの動作時間/寿命は、はかりの使い方、周囲温度などに左右されます。

注意

- ・使えるバッテリーは YUASA / NP4-6 (6V, 4Ah) です。
- ・バッテリーを正しく接続しなかったり、タイプの異なるものを使ったりすると液漏れ・発火・破裂の原因となります。
- ・使用済み電池の処理は、電池メーカー/販売店、産業廃棄物処理業者などにご相談ください。
- ・濡れた手で作業しないでください。また、バッテリーは濡らさないように注意してください。
- ・高温高湿環境でのバッテリー組み込み作業はご遠慮ください。
- ・バッテリー駆動時でも、AC プラグが水などに晒されないように注意してください。

バッテリーを組み込む

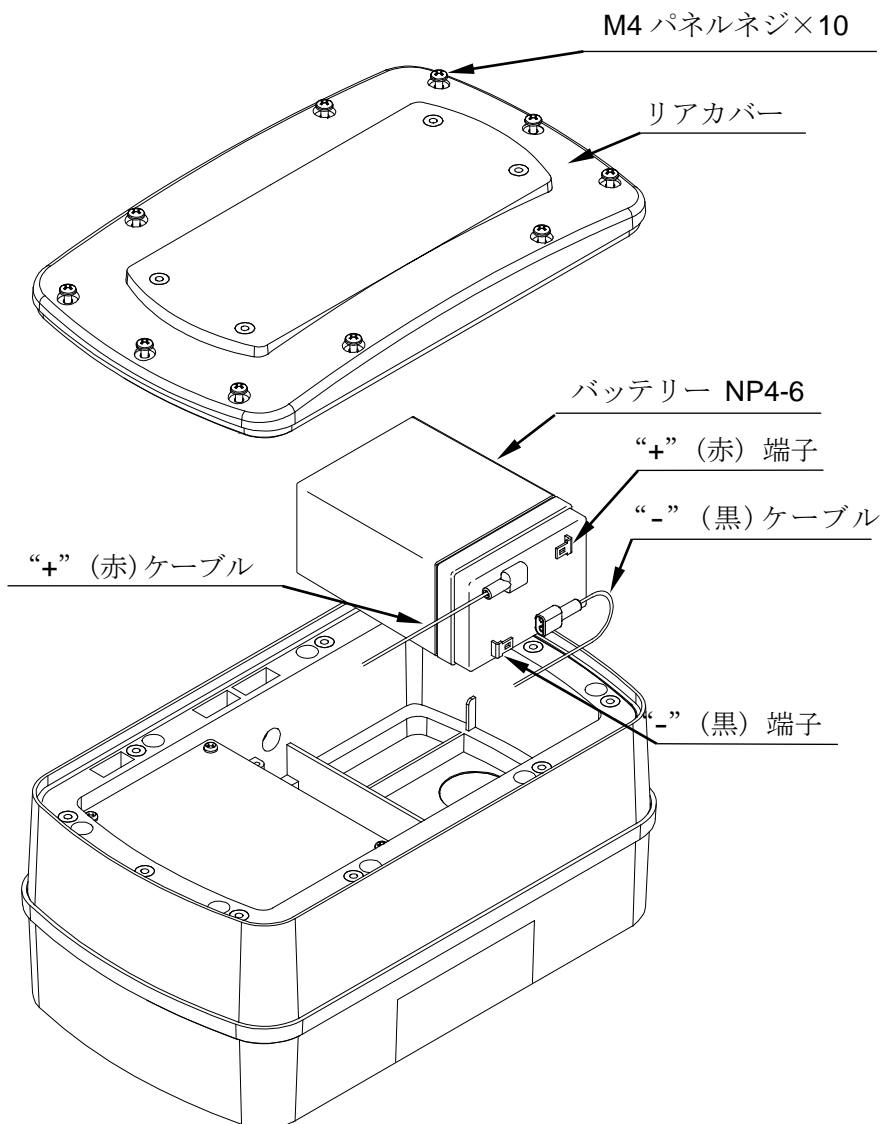

1. はかりの電源コードをコンセントから抜きます。
2. 10本のM4パネルネジを緩め、リアカバーを開きます。
表示器を落とさないよう注意してください。
3. 表示器内部にあるコネクタつきケーブルをバッテリーに接続します。
このとき指や導体がスイッチに触れないように気を付けてください。
必ず、赤のケーブルをバッテリープラス (+ / 赤) 端子に、黒のケーブルをマイナス (- / 黒) 端子に接続してください。間違えると発火や破裂の恐れがあります。
4. バッテリーを表示器内部に組み込みます。
5. リアカバーを表示器に取り付け、ステップ2ではずした10本のM4パネルネジでしっかり留めます。
6. 電源コードをコンセントに接続します。
7. **ON/OFF** スイッチを押して電源オンとなることを確認してください。さらに、電源コードをコンセントから抜いても動作することを確認してください。

バッテリーを使う / 充電する

- バッテリー使用中に、質量表示部に“lb”（ローバッテリー）が表示されたらバッテリー電圧が下がっています。直ちに電源をオフしてから電源コードをコンセントに接続し充電してください。
- 電源コードがコンセントに接続されていて、電源がオフされている状態で充電は行われません。（電源がオンの状態ではトリクル充電（補充電）になります）
- はかりはバッテリー充電中も使用することができます。フル充電後は、自動的にトリクル充電（補充電）に切替わります。
- 充電は0℃～40℃の環境で行ってください。望ましい温度範囲は5℃～35℃です。
- バッテリー購入時は充電してからお使いください。
- はかりを長期間使わないときも、バッテリーを定期的に充電してください。
3～6ヵ月に一度は充電が必要です。暖かい地方ほど短い間隔で充電が必要となります。




11.2. OP-03 (SW-03) RS-232C / リレー出力

OP-03 (SW-03) RS-232C / リレー出力を用意すれば、はかりをプリンタ AD-8121 やパーソナルコンピュータに接続することができます。また、コンパレータ比較結果に対するリレー出力が得られます。

□ OP-03 (SW-03) を取り付けた際は、はかりの防塵・防水性能は低下します。

□ OP-03 (SW-03) は、インターフェースボード、コネクタケーブル 2 本(10 ピン、7 ピン)、ケーブルグランド 2 個、ネジ 2 本 (M3×8) で構成されます。

11.2.1. OP-03 (SW-03) の組み込み

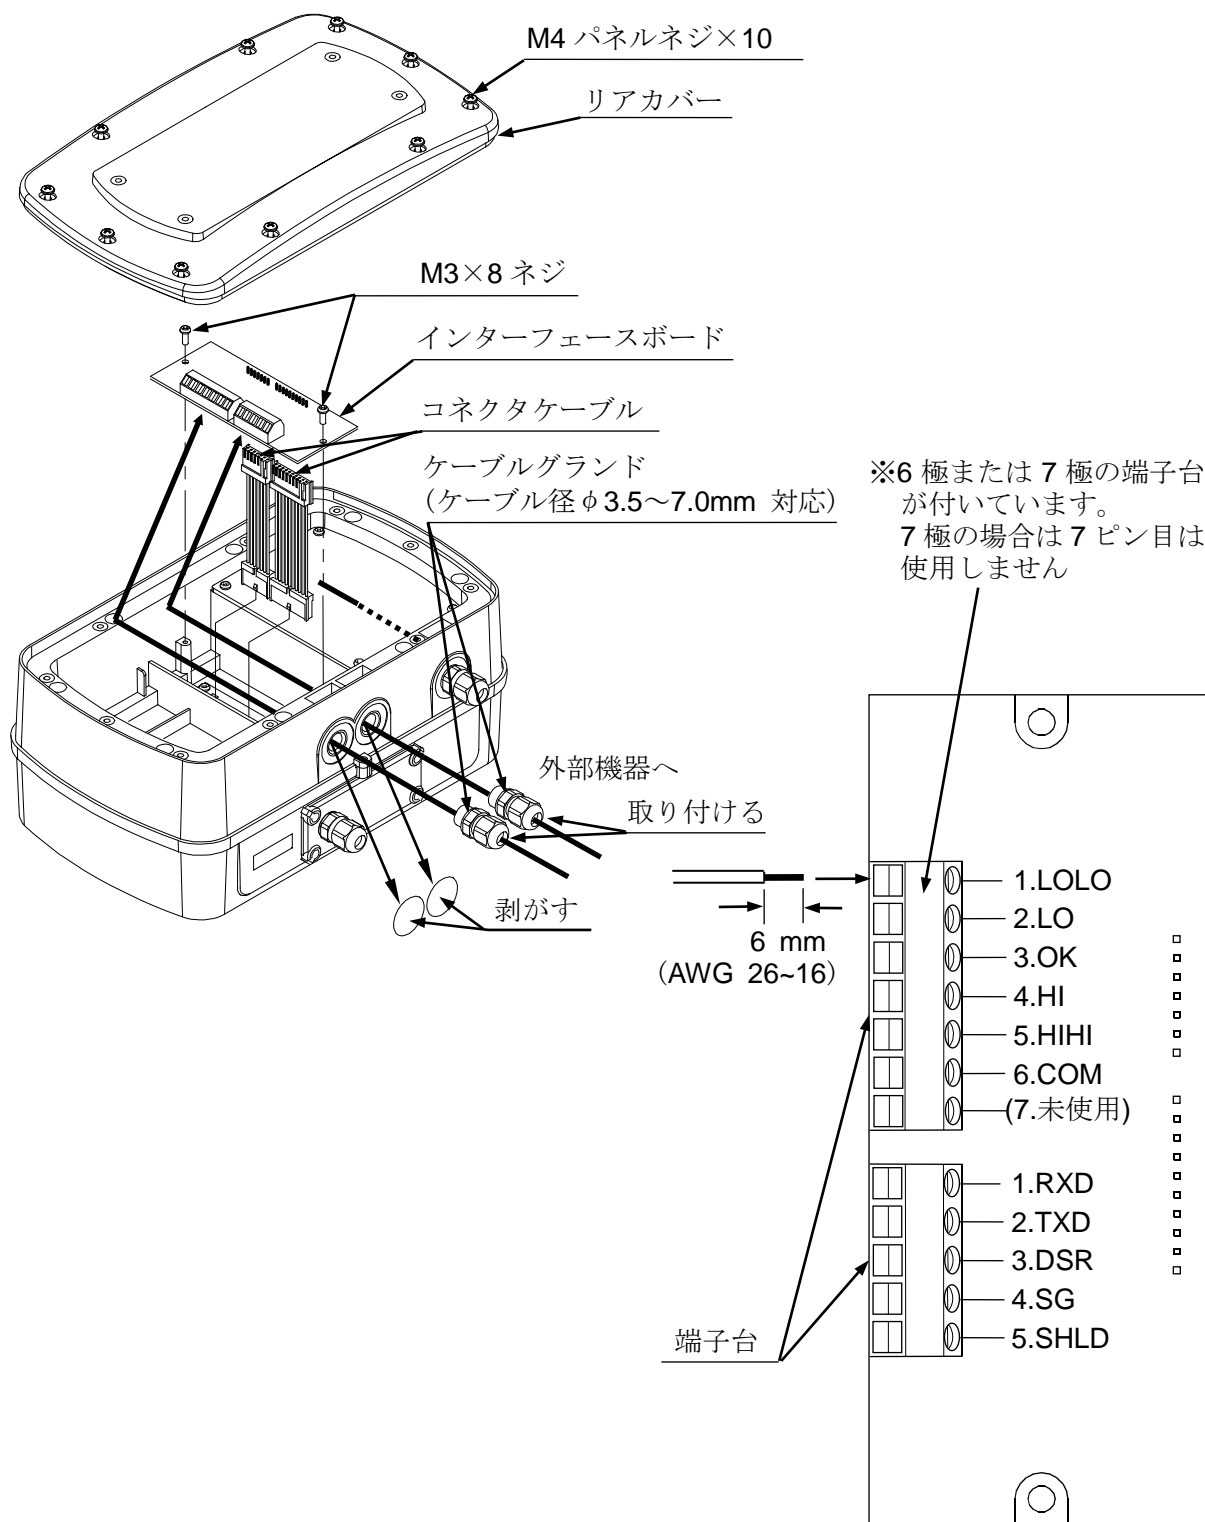

1. はかりの電源コードをコンセントから抜きます。バッテリー内蔵の場合、電源を確実に切ってください。
2. 10本のM4パネルネジを緩め、リアカバーを開きます。
3. 外部機器に接続するためのケーブルを、図のようにケーブルグランドを通してからインターフェースボード上の端子台に接続します。
4. OP-03 (SW-03) 付属のコネクタケーブル2本(10ピン、7ピン)をインターフェースボードと表示器本体内のボード上のコネクタに接続します。
5. OP-03 (SW-03) 付属のネジ2本 (M3×8) でインターフェースボードを固定します。
6. ケーブルグランドをしっかりと固定してから、リアカバーを元のように閉じ、M4パネルネジで取り付けます。
7. 電源を接続し、使い方に応じて内部設定 “bP5”、“bLPr”、“PrL”、“SIF”、“RCL”を設定してください。

□ OP-03 (SW-03) RS-232C の場合、内部設定 “SIF 0” でなければなりません。

□ OP-03 (SW-03) インターフェースボードと外部機器を接続するための RS-232C ケーブルをオプション (別売り) で用意しています。

AX-KO3285-320 …… パソコン接続用 (3m)

AX-KO3341-320 …… AD-8121B プリンタ接続用 (3m)

これらのケーブルを使用する際は、以下を参照して接続してください。

<準備>

・ AX-KO3285-320 の場合 :

黒熱収縮チューブ、赤色、黒色、緑色、青色の計5本の線材は、先端から6mm程度被覆を剥ぎます。残りの線材は、線材同士がショートしないように、絶縁テープを使ってテープ止めします。

・ AX-KO3341-320 の場合 :

橙色、紫色の計2本の線材は、先端から6mm程度被覆を剥ぎます。残りの線材は、線材同士がショートしないように、絶縁テープを使ってテープ止めします。

<接続>

下記接続表に従い、OP-03 (SW-03) インターフェースボードの RS-232C 用端子台に線材を接続します。

AX-KO3285-320: パソコン接続用

OP-03 端子台		ケーブル
1. RXD	-----	黒 (3ピン)
2. TXD	-----	赤 (2ピン)
3. DSR	-----	青 (6ピン)
4. SG	-----	緑 (5ピン)
5. SHLD	-----	黒熱収縮チューブ

AX-KO3341-320: プリンタ接続用


OP-03 端子台		ケーブル
1. RXD		
2. TXD	-----	橙 (3ピン)
3. DSR		
4. SG	-----	紫 (7ピン)
5. SHLD		

- ハードウェアフロー制御ありの外部機器と接続する場合に、RTS と CTS が短絡されていないケーブルを使用すると外部機器との通信が行えない場合があります。
その場合は RTS と CTS の配線を短絡してください。
そうすることでハードウェアフロー制御を無効化し通信が行えるようになります。
- ※ RTS と CTS は接続する外部機器のコネクタのピンで、D-sub9 ピンの場合は 7 ピンが RTS で 8 ピンが CTS です。
- ※ AX-KO3285-320 (オプション別売り) はケーブル内で短絡されていますので、上記の対応は必要ありません。

11.2.2. OP-03 (SW-03) 仕様

RS-232C インターフェース仕様

伝送形式	調歩同期式 (非同期)、双方向、半二重伝送	
信号形式	ボーレート	2400, 4800, 9600 bps
	データビット	7 ビット+パリティ 1 ビット (even または odd) または 8 ビット (パリティなし)
	スタートビット	1 bit
	ストップビット	1 bit
	使用コード	ASCII
	ターミネータ	C _R L _F (C _R : 0Dh, L _F : 0Ah)

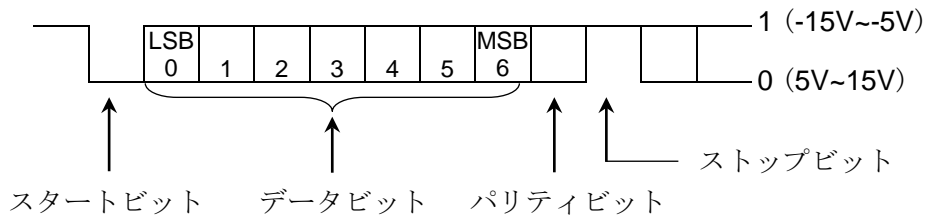


リレー出力最大定格


リレー出力の最大定格は以下のようになっています。

- 最大電圧: 50V DC
- 最大電流: 100mA DC
- 最大オン抵抗: 8Ω


入出力回路

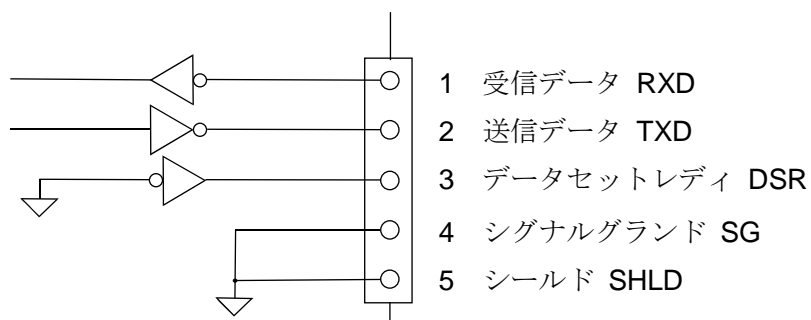

□ SW-K は DCE (Data Communication Equipment) .です。

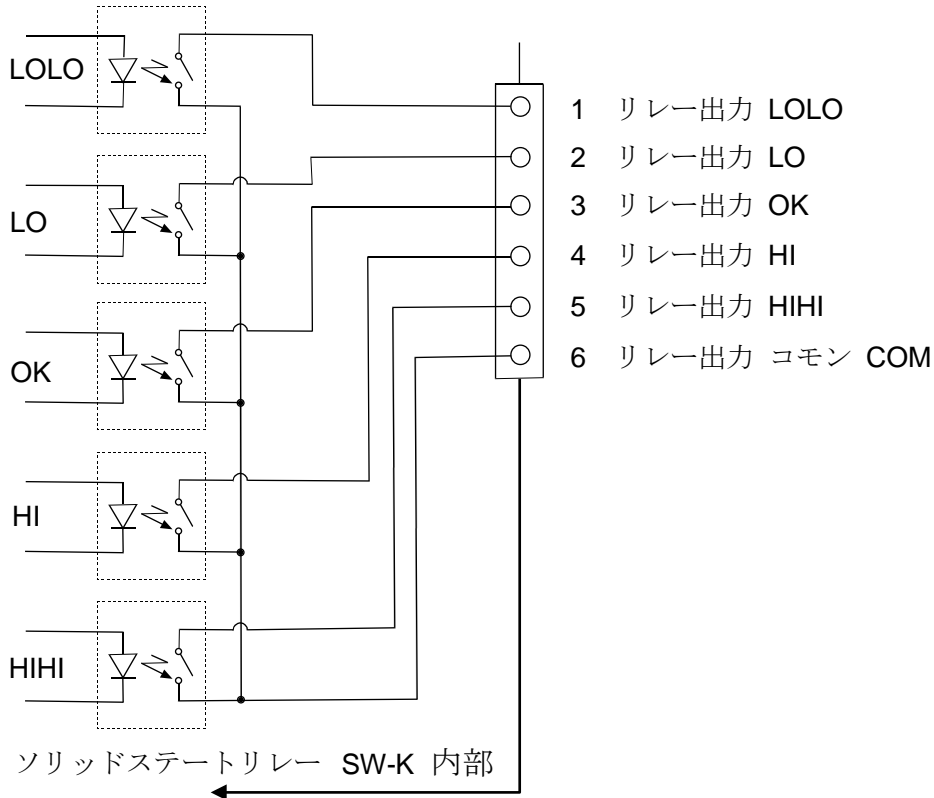

データフォーマット

 

□ 計量値に対するヘッダには以下の 4 種類があります：

- ST： 計量モードでデータが安定している
- QT： 個数モードでデータが安定している
- US： データが安定していない（全モード）
- OL： データがオーバーしている（計量範囲を超えている）

□ データは符号、小数点を含め常に 9 桁です。

□ 単位には、以下の 3 種類があります：

- _kg： 計量モード “kg”
- _g： 計量モード “g”
- _PC： 個数モード “pcs”

□ ターミネータは常に C_RL_F が出力されます。

□ 出力データの例

計量データ “kg” (+)	S T , + 0 0 1 2 . 3 4 5 _ k g C _R L _F
計量データ “g” (-)	S T , - 0 0 0 0 1 2 3 4 _ _ g C _R L _F
個数データ “pcs” (+)	Q T , + 0 0 0 1 2 3 4 5 _ P C C _R L _F
質量オーバー “kg” (+)	O L , + 9 9 9 9 . 9 9 9 _ k g C _R L _F

データ出力モード

□ コマンドモード

外部に接続されたパーソナルコンピュータなどから送信されるコマンドによって、はかりは制御されます。詳細は“11.2.3. コマンドモード”を参照してください。

□ ストリームモード

内部設定を“Prt 0”にします。

データは連続して出力されます。データ書き換えは、1秒間に約10回で、表示の書き換え間隔と同じです。

設定モード時は出力はしません。

□ プリントスイッチによる出力

内部設定を“Prt 2”にします。

計量値が安定しているとき（安定マーク点灯）、**プリント** スwitchを押すとデータが出力されます。この時、表示を1回点滅させ出力したことを知らせます。

□ オートプリント +/-のデータ

内部設定を“Prt 3”にします。

計量値が安定し（安定マーク点灯）、その値が+5d 以上か、-5d 以下のときデータを出力します。次の出力は、計量値が-4d ~+4d の範囲に戻ってからになります。

（※ d=e=目量）

□ オートプリント +のデータ出力

内部設定を“Prt 4”にします。

計量値が安定し（安定マーク点灯）、その値が+5d 以上のときデータを出力します。

次の出力は、計量値が+4d 以下に戻ってからになります。

（※ d= e=目量）

□ オートプリント +/-データかつコンパレーター比較結果 OK

内部設定を“Prt 5”にします。

計量値が安定し（安定マーク点灯）、その値が+5d 以上か、-5d 以下で比較結果 OK のときデータを出力します。

次の出力は、計量値が-4d~+4d の範囲に戻ってからになります。

（※ d= e=目量）

□ オートプリント +データかつコンパレーター比較結果 OK

内部設定を“Prt 6”にします。

計量値が安定し（安定マーク点灯）、その値が+5d 以上で比較結果 OK のときデータを出力します。

次の出力は、計量値が+4d 以下に戻ってからになります。

（※ d= e=目量）

ボーレート

接続する機器に応じてボーレートを選択してください。

□ 2400 bps（“bPS 0”）AD-8121 と接続するときは2400 bps です。

□ 4800 bps（“bPS 1”）

□ 9600 bps（“bPS 2”）

11.2.3. コマンドモード

コマンドモードでは、コンピュータなどの外部機器からのコマンドによってはかりを制御できます。

コマンド一覧

コマンド	機能	備考 Notes
Q	データ要求、データを直ちに出力	
Z	計量値安定なとき、ゼロを設定する	ゼロ スイッチと同じ動作
T	計量値安定なとき、風袋引きする	風袋 スイッチと同じ動作
U	計量単位の切り替え	モード スイッチと同じ動作
?H3	5 段選別モード時 …不使用 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …使用中のランク 5 上限値を出力する	設定値の出力 ※コンパレータ比較モードの内部設定 5 段選別モード : “[P-L 0]” 3 段選別モード : “[P-L 1]” 7 段選別モード : “[P-L 2]”
?H2	5 段選別モード時 …使用中の HIHI 限界値 (上上限値) を出力する 3 段選別モード時 …使用中の HI 限界値 (上限値) を出力する 7 段選別モード時 …使用中のランク 4 上限値を出力する	
?H1	5 段選別モード時 …使用中の HI 限界値 (上限値) を出力する 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …使用中のランク 3 上限値を出力する	
?L1	5 段選別モード時 …使用中の LO 限界値 (下限値) を出力する 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …使用中のランク 3 下限値を出力する	
?L2	5 段選別モード時 …使用中の LO LO 限界値 (下下限値) を出力する 3 段選別モード時 …使用中の LO 限界値 (下限値) を出力する 7 段選別モード時 …使用中のランク 2 下限値を出力する	
?L3	5 段選別モード時 …不使用 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …使用中のランク 1 下限値を出力する	

H3	5 段選別モード時 …不使用 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …ランク 5 上限値を設定する	“+/-”と小数点含まない6桁の数字を設定
H2	5 段選別モード時 …HIHI 限界値（上上限値）を設定する 3 段選別モード時 …HI 限界値（上限値）を設定する 7 段選別モード時 …ランク 4 上限値を設定する	
H1	5 段選別モード時 …HI 限界値（上限値）を設定する 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …ランク 3 上限値を設定する	
L1	5 段選別モード時 …LO 限界値（下限値）を設定する 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …ランク 3 下限値を設定する	
L2	5 段選別モード時 …LO LO 限界値（下下限値）を設定する 3 段選別モード時 …LO 限界値（下限値）を設定する 7 段選別モード時 …ランク 2 下限値を設定する	
L3	5 段選別モード時 …不使用 3 段選別モード時 …不使用 7 段選別モード時 …ランク 1 下限値を設定する	

コマンドの例（“_” は“スペース”（20H）を表します）

下記は、内部設定“RCU 1”（コマンドに返信あり）に対する例です。

□ 質量データを要求

コマンド

Q	C _R	L _F
---	----------------	----------------

応答

S	T	,	+	0	0	1	2	.	3	4	5	_	k	g	C _R	L _F
U	S	,	+	0	0	0	7	.	8	9	0	_	k	g	C _R	L _F
O	L	,	+	9	9	9	9	.	9	9	9	_	k	g	C _R	L _F

 安定な正のデータ
非安定時の正のデータ
“E”表示のとき

□ ゼロ点を設定する（“RCU 0”の場合応答はなし）

コマンド

Z	C _R	L _F
---	----------------	----------------

応答

Z	C _R	L _F
---	----------------	----------------

 ゼロ動作可能な場合

- 風袋引きする (“*REC 0*” の場合応答はなし)

コマンド

T	C _R	L _F
---	----------------	----------------

応答

T	C _R	L _F
---	----------------	----------------

 風袋引き動作可能な場合

- 計量単位を切り替える (“*REC 0*” の場合応答はなし)

コマンド

U	C _R	L _F
---	----------------	----------------

応答

U	C _R	L _F
---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…不使用

3 段選別モード時…不使用

7 段選別モード時…使用中のランク 5 上限値を出力する

コマンド

?	H	3	C _R	L _F
---	---	---	----------------	----------------

応答

H	3	,	+	0	0	0	5	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…使用中の HIHI 限界値 (上上限値) を出力する

3 段選別モード時…使用中の HI 限界値 (上限値) を出力する

7 段選別モード時…使用中のランク 4 上限値を出力する

コマンド

?	H	2	C _R	L _F
---	---	---	----------------	----------------

応答

H	2	,	+	0	0	0	4	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…使用中の HI 限界値 (上限値) を出力する

3 段選別モード時…不使用

7 段選別モード時…使用中のランク 3 上限値を出力する

コマンド

?	H	1	C _R	L _F
---	---	---	----------------	----------------

応答

H	1	,	+	0	0	0	3	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…使用中の LO 限界値 (下限値) を出力する

3 段選別モード時…不使用

7 段選別モード時…使用中のランク 3 下限値を出力する

コマンド

?	L	1	C _R	L _F
---	---	---	----------------	----------------

応答

L	1	,	+	0	0	0	2	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…使用中の LOLO 限界値 (下下限値) を出力する

3 段選別モード時…使用中の LO 限界値 (下限値) を出力する

7 段選別モード時…使用中のランク 2 下限値を出力する

コマンド

?	L	2	C _R	L _F
---	---	---	----------------	----------------

応答

L	2	,	+	0	0	0	1	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…不使用
- 3 段選別モード時…不使用
- 7 段選別モード時…使用中のランク 1 下限値を出力する

コマンド

?	L	3	C _R	L _F
---	---	---	----------------	----------------

応答

L	3	,	+	0	0	0	0	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…不使用
- 3 段選別モード時…不使用
- 7 段選別モード時…使用中のランク 5 上限値を設定する
(“RCL 0” の場合応答はなし)

“+/-”と小数点含まない 6 桁の数字を送信

コマンド

H	3	,	+	0	0	0	5	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答

H	3	,	+	0	0	0	5	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…HIHI 限界値 (上上限値) を設定する
- 3 段選別モード時…HI 限界値 (上限値) を設定する
- 7 段選別モード時…ランク 4 上限値を設定する
(“RCL 0” の場合応答はなし)

“+/-”と小数点含まない 6 桁の数字を送信

コマンド

H	2	,	+	0	0	0	4	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答

H	2	,	+	0	0	0	4	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…HI 限界値 (上限値) を設定する
- 3 段選別モード時…不使用
- 7 段選別モード時…ランク 3 上限値を設定する
(“RCL 0” の場合応答はなし)

“+/-”と小数点含まない 6 桁の数字を送信

コマンド

H	1	,	+	0	0	0	3	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答

H	1	,	+	0	0	0	3	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…LO 限界値 (下限値) を設定する
- 3 段選別モード時…不使用
- 7 段選別モード時…ランク 3 下限値を設定する
(“RCL 0” の場合応答はなし)

“+/-”と小数点含まない 6 桁の数字を送信

コマンド

L	1	,	+	0	0	0	2	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答

L	1	,	+	0	0	0	2	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…LOLO 限界値 (下下限値) を設定する
- 3 段選別モード時…LO 限界値 (下限値) を設定する
- 7 段選別モード時…ランク 2 下限値を設定する
(“RCL 0” の場合応答はなし)

“+/-”と小数点含まない 6 桁の数字を送信

コマンド

L	2	,	+	0	0	0	1	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答

L	2	,	+	0	0	0	1	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- 5 段選別モード時…不使用
- 3 段選別モード時…不使用
- 7 段選別モード時…ランク 1 下限値を設定する
(“*ACC 0*” の場合応答はなし)

“+/-”と小数点含まない 6 桁の数字を送信

コマンド

L	3	,	+	0	0	0	0	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答

L	3	,	+	0	0	0	0	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

内部設定 “*ACC 1*” の場合の応答

内部設定が “*ACC 1*” (コマンドに返信あり) の場合、前項 “コマンドの例” 以外に、以下の応答があります。

- はかりの質量表示が不安定であるなどの原因で、コマンドを実行できない場合、“*I*” (アイ) が返信されます。

コマンド

Z	C _R	L _F
---	----------------	----------------

応答

I	C _R	L _F
---	----------------	----------------

 ゼロ動作処理不可能

- 受信したコマンドが **SW-K** シリーズにはないなど、取り扱えない場合、“?” が返信されます。

コマンド

B	C _R	L _F
---	----------------	----------------

応答

?	C _R	L _F
---	----------------	----------------

 定義されていないコマンドを受信した


- 内部設定 “*ACC 0*” の場合、応答はありません。無効な受信コマンドは無視されます。

- 組み込み方は OP-03 (SW-03) と同様です。“11.2.1. OP-03 (SW-03) の組み込み”を参照してください。
- 使い方に応じて内部設定 “bPS”、“bPr”、“PrL”、“S rF”、“Adr”、“RCL”を設定してください。
- RS-422、RS-485 のどちらを使うかで内部設定 “S rF” を設定する必要があります。
また、複数台の SW-K を接続する場合は、それぞれに対して異なった機械番号 “Adr ##” を必ず設定してください。


11.3.2. OP-04 (SW-04) 仕様

RS-422/485 インターフェース仕様


伝送方式	EIA RS-422/485 準拠	
伝送形式	調歩同期式 (非同期)、双方向、半二重伝送	
信号形式	ボーレート	2400, 4800, 9600 bps
	データビット	7 ビット+パリティ 1 ビット (even または odd) または 8 ビット (パリティなし)
	スタートビット	1 bit
	ストップビット	1 bit
	使用コード	ASCII
	ターミネータ	CrLf

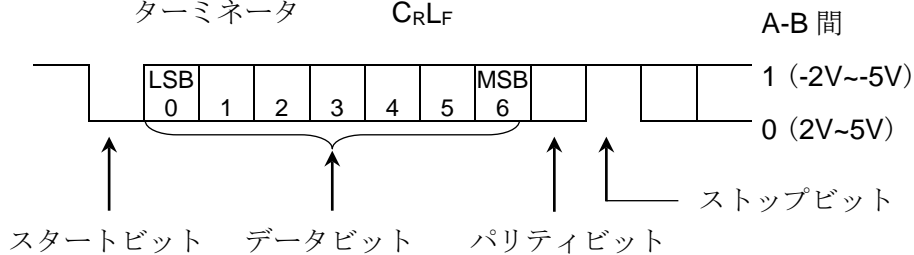

入出力回路

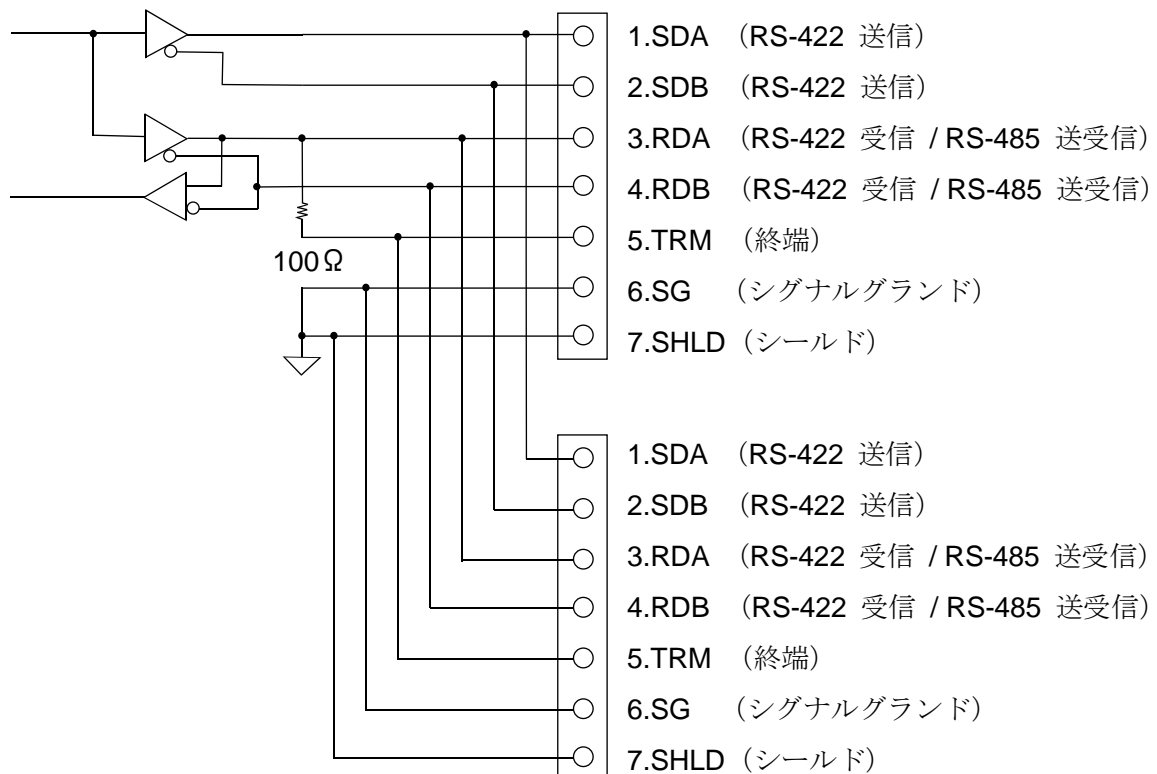

接続例

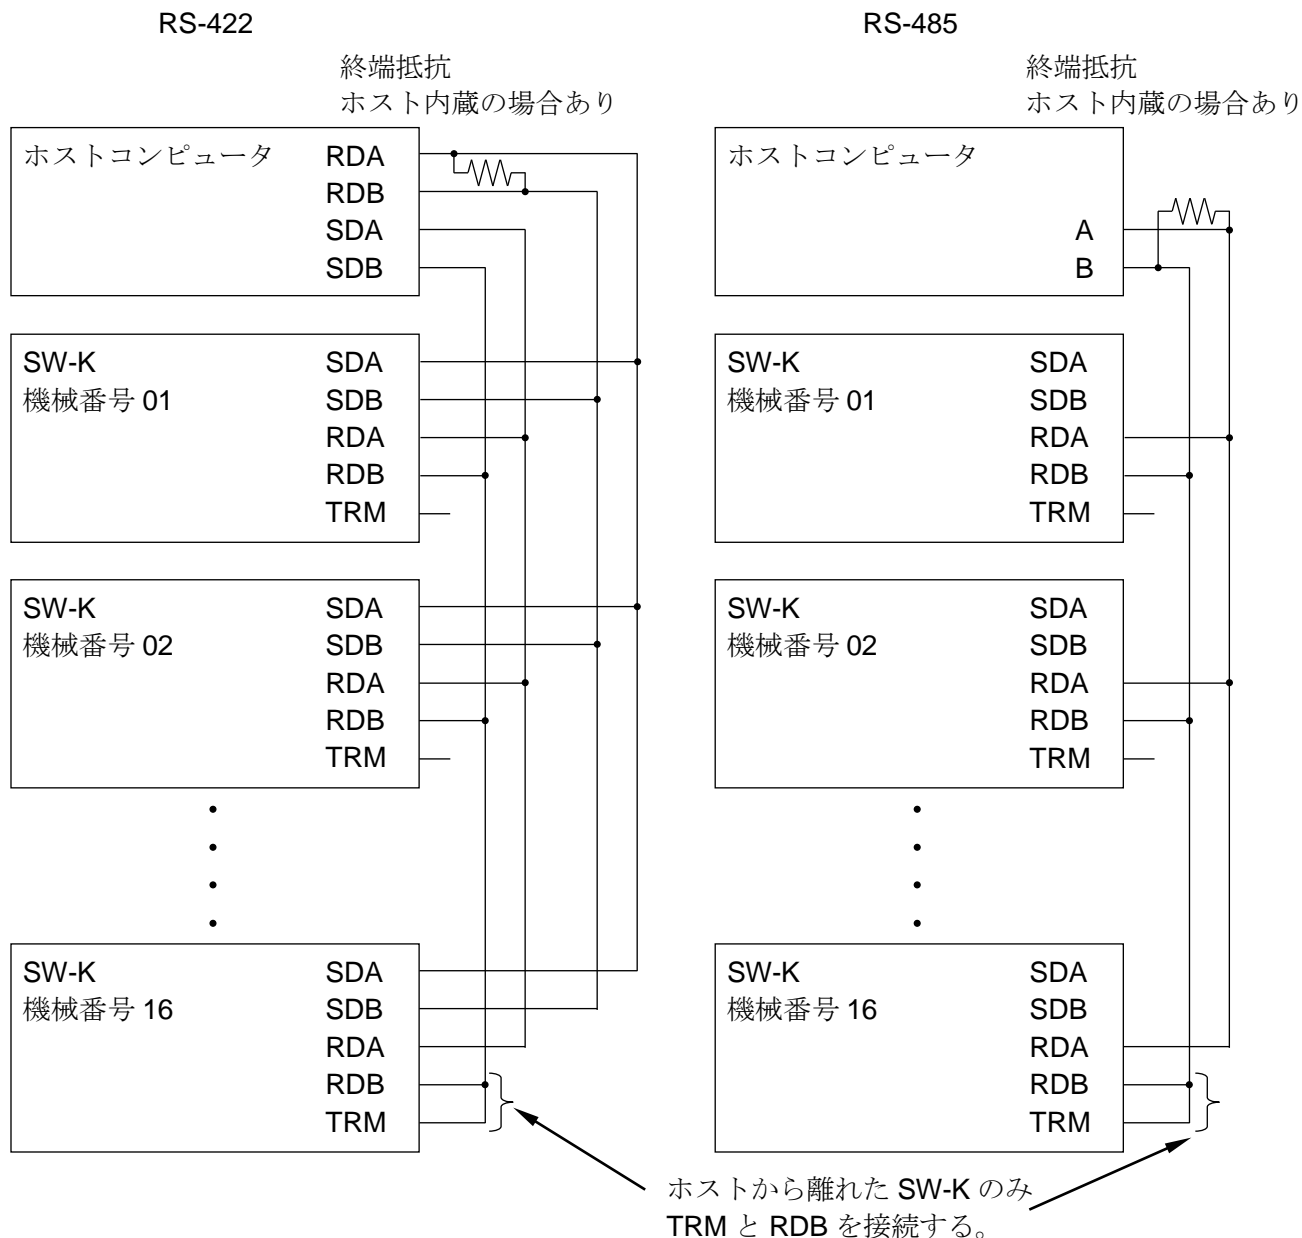

- ホストコンピュータの信号極性（A、B）は機器により逆の場合があります。コンピュータの取扱説明書などで確認してください。

11.3.3. データ出力

RS-422/485によるデータ出力は、以下の点を除くとRS-232Cに同じです。

- 内部設定を“5 iF 1”（RS-422）あるいは“5 iF 2”（RS-485）とする場合、それぞれのはかりの機械番号“Adr ##”（##=01~99）を重複のないよう設定してください。
- コマンドの先頭に@##（##はコマンドの対象とするはかりの機器番号）をつけてください。はかりからの応答もすべて@##がデータの先頭に付きます。@##以降のコマンド、データはRS-232Cの場合と同じです。
- RS-485（内部設定“5 iF 2”）で使用する際、以下の点にご注意ください。
 - ・ コマンドを連続して送るとき、500ms以上間隔を置いてください。

- ・ストリームモード(内部設定“Prt 0”)では、コマンドは正しく受け付けません。
コマンドは無効になりますので送らないようにしてください。

機器番号のあるときの応答例

下記は、機器番号 23、“RCL 1” (コマンドに返信あり) に対する例です。

- 質量データを要求

コマンド

@	2	3	Q	C _R	L _F
---	---	---	---	----------------	----------------

応答

@	2	3	S	T	,	+	0	0	1	2	.	3	4	5	_	k	g	C _R	L _F	安定データ
@	2	3	U	S	,	+	0	0	0	7	.	8	9	0	_	k	g	C _R	L _F	非安定時
@	2	3	O	L	,	+	9	9	9	9	.	9	9	9	_	k	g	C _R	L _F	“E”表示のとき

- ゼロ点を設定する (“RCL 0” の場合応答はなし)

コマンド

@	2	3	Z	C _R	L _F
---	---	---	---	----------------	----------------

応答

@	2	3	Z	C _R	L _F
---	---	---	---	----------------	----------------

 ゼロ動作可能な場合

- 使用中の下限設定を出力させる

コマンド

@	2	3	?	L	1	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答

@	2	3	L	1	,	+	0	0	0	2	0	0	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------



12. 保守管理



12.1. 保守上の注意

- はかりを分解しないでください。
- 輸送のさいは専用の梱包箱をご使用ください。
- 汚れたときは中性洗剤を少ししみこませた柔らかい布で拭き取ってください。有機溶剤は使わないでください。
- はかりは水洗い可能です。計量台は洗いやすくゴミの溜まりにくい構造になっています。
- 水で洗浄する場合は真水をご使用ください。洗浄後は、水滴が残らないようにしてください。
- 定期的に正しく計量できることを確認し、必要に応じて校正してください。



12.2. エラー表示

質量超過エラー



計量値がひょう量を超えたときに出るエラーです。
計量皿の上のものを取り除いてください。

 
レンジ超過エラー



総量が $-19d$ 以下になった場合に出る表示です。(※ $d=e$ = 目量)
(安定マークが点灯した場合、ゼロスイッチを押して表示をゼロにすることができます。)

質量センサが上方向に強い力を受けたとき出るエラーです。
計量皿が何かに引っかかっているか、ベース部に異物が入り込んでいないかなど確認してください。質量センサ、あるいは内部回路が故障している可能性もあります。

サンプル質量不足



個数計モードで、サンプルの質量が小さすぎるとき表示されます。
サンプル数を増やして試してください。

 
バッテリー電圧不足 (ローバッテリー)




バッテリー (OP-02 (HC-02i)) が消耗し電圧が下がったとき表示されます。直ちに充電してください。

内部エラー


下記のエラー時は、一度電源を切り、再び電源を入れてください。




質量センサが故障しています。

 


温度センサが故障しています。

 

内部回路が故障しています。

 

メモリ (記憶装置) が故障しています。

 

スイッチ (タッチセンサ) が故障しています。

上記のエラーが解消できないとき、これ以外のエラー表示のときは、最寄りの販売店へご連絡ください。



13. 仕様



13.1. 仕様一覧

機種名	SW-6KS-K	SW-15KS-K	SW-15KM-K	SW-30KM-K
精度等級	3級			
ひょう量	6 kg	15 kg	15 kg	30 kg
目量	2 g	5 g	5 g	10 g
最小測定量	40 g	100 g	100 g	200 g
最大風袋引量	6 kg	15 kg	15 kg	30 kg
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)			
最大計数値	120,000 個	150,000 個	150,000 個	150,000 個
最小単位質量	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g
表示	質量表示：7 セグメント LED 表示 (文字高 14.6 mm) 比較結果：赤/黄/緑/黄/赤 LED			
表示書換回数	約 10 回/秒			
動作環境(使用温度範囲)	-10°C~40°C			
電源	AC100V +10% ~ -15% 20VA または鉛バッテリー(オプション)、 約 90 時間使用可能(使い方による) ※ ACケーブルの長さ: 約 3m			
計量皿寸法 (mm)	250×250		300×380	
外形寸法 (mm)	250(W)×480(D)×353.5(H)		300(W)×601(D)×722.5(H)	
製品質量	7.7kg		13.0kg	

機種名	SW-60KM-K	SW-150KM-K	SW-60KL-K	SW-150KL-K
精度等級	3級			
ひょう量	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
目量	20 g	50 g	20 g	50 g
最小測定量	400 g	1 kg	400 g	1 kg
最大風袋引量	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)			
最大計数値	120,000 個	150,000 個	120,000 個	150,000 個
最小単位質量	0.5g	1g	0.5g	1g
表示	質量表示：7 セグメント LED 表示 (文字高 14.6 mm) 比較結果：赤/黄/緑/黄/赤 LED			
表示書換回数	約 10 回/秒			
動作環境(使用温度範囲)	-10°C~40°C			
電源	AC100V +10% ~ -15% 20VA または鉛バッテリー(オプション)、 約 90 時間使用可能(使い方による) ※ ACケーブルの長さ: 約 3m			
計量皿寸法 (mm)	300×380		390×530	
外形寸法 (mm)	300(W)×601(D)×722.5(H)		390(W)×751(D)×722.5(H)	
製品質量	13.0kg		16.2kg	

オプション

OP-02 (HC-02i) 鉛バッテリー (推奨品 YUASA NP4-6)

OP-03 (SW-03) RS-232C+コンパレータリレー出力


OP-04 (SW-04) RS-422/485

※ OP-03/04 の同時使用はできません。




13.2. 外形寸法

●SW 6KS-K / SW15KS-K

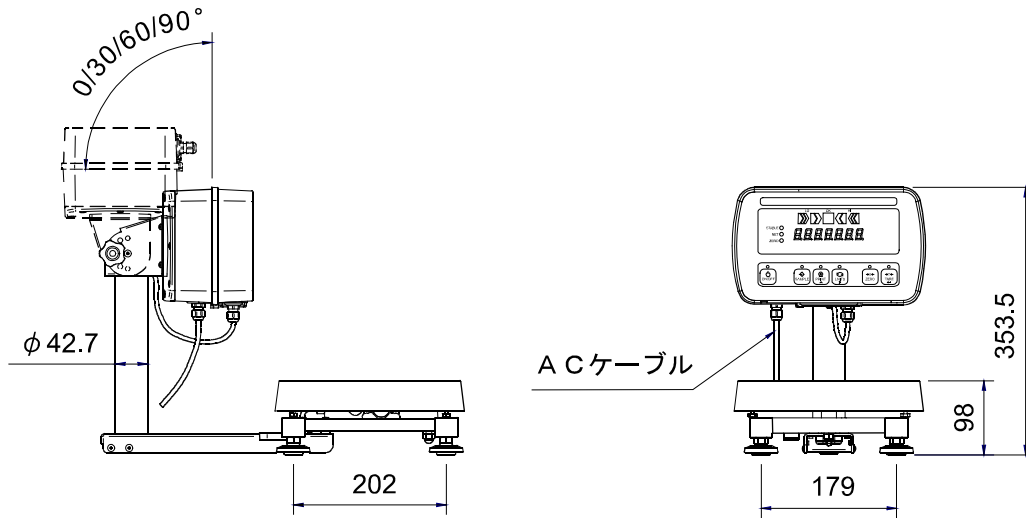


●SW 15KM-K / SW 30KM-K / SW 60KM-K / SW150KM-K

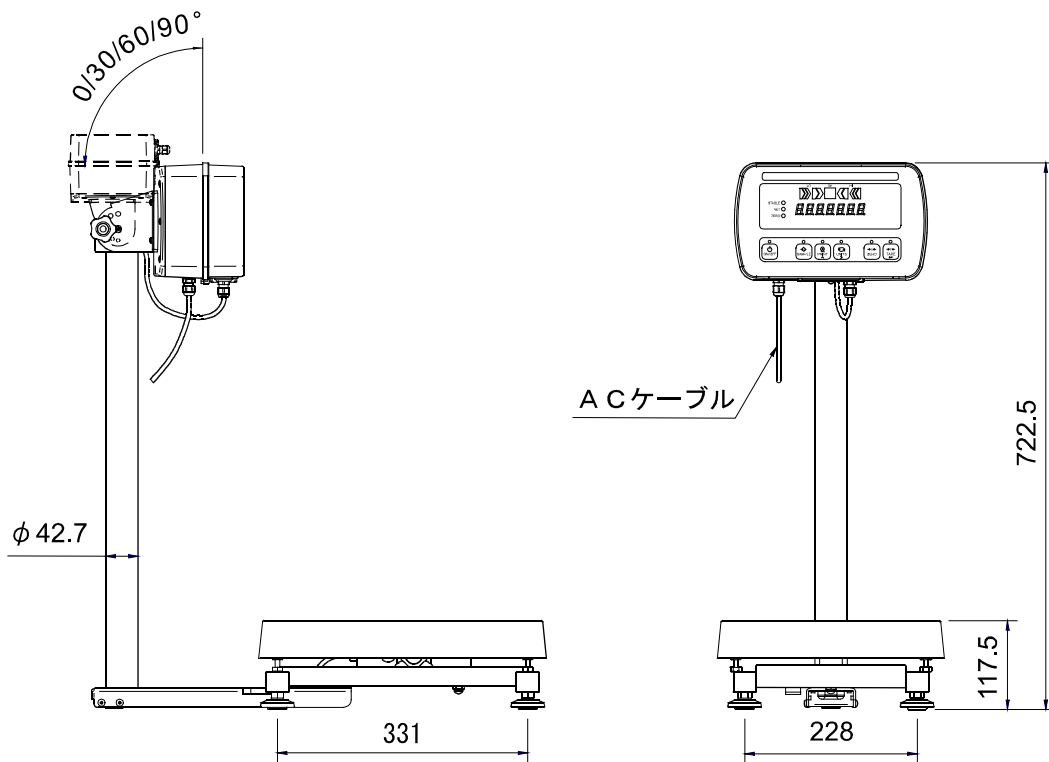

単位 : mm

●SW 60KL-K / SW 150KL-K

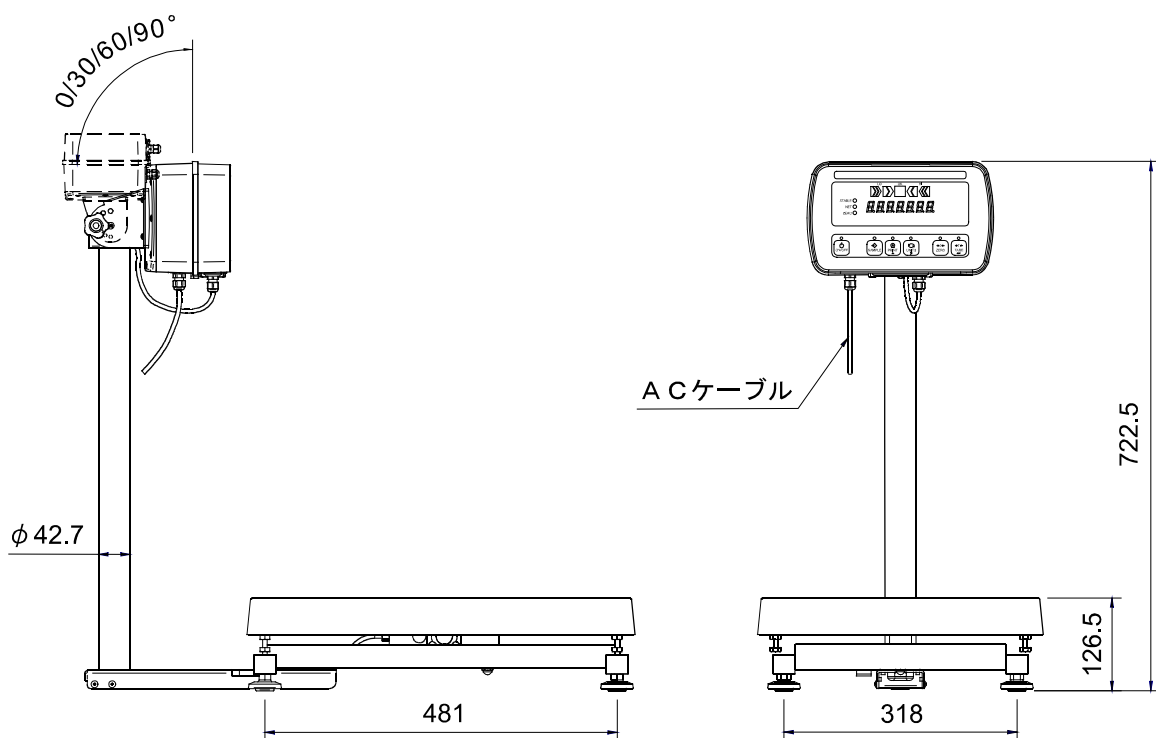

単位 : mm



13.3. 使用地域一覧

使用地域は、表示部側面に貼られた銘板に重力加速度の範囲として表記されています。
それぞれの範囲に属する都道府県は下記一覧表を参照してください。

二つの重力加速度の範囲に記載されている地域は、どちらの範囲の機器でも使用することができます。

たとえば、埼玉県の場合 「9.796～9.801 m/s²」 または 「9.794～9.799 m/s²」 の両方が使えます。

使用地域の表記 重力加速度の範囲	使用地域（都道府県）
9.803～9.807 m/s ²	北海道
9.799～9.804 m/s ²	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
9.796～9.801 m/s ²	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
9.794～9.799 m/s ²	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）
9.789～9.794 m/s ²	鹿児島県（薩摩地方を除く）、沖縄県

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

故障、別売品・消耗品に関してのご質問・ご相談も、この電話で承ります。
修理のご依頼、別売品・消耗品のお求めは、お買い求め先へご相談ください。

お客様相談センター

電話 **0120-514-019**

通話料無料

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00、月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがあります
のでご了承ください。

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

東京営業1課 TEL. 03-5391-6128(直)

東京営業2課 TEL. 03-5391-6121(直)

東京営業3課 TEL. 03-5391-6122(直)

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代)

仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代)

宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代)

東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代)

東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代)

静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代)

名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代)

大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代)

広島営業所 TEL. 082-233-0611(代)

福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代)

開発技術センター 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

※2019年10月29日現在の電話番号で
す。電話番号は、予告なく変更され
る場合があります。

※電話のかけまちがいに注意くだ
さい。番号をよくお確かめの上、お
かけくださるようお願いいたします。