

アプリケーション マニュアル

L C 4 0 0 1 - G 1 2 0

AND 株式会社 エーアンド・ティ

1 章。概要

LC 4001-G120 は超高精度、超高感度なロードセルで適切な設置と使用方法により、天秤及び微小力測定等の用途に超高精度のパフォーマンスが得られます。

2 章。輸送用ストッパーの取り外し方法

ロードセルには梱包時に輸送用ストッパーが付けられています。

ご使用前に輸送用ストッパーを取り外して下さい。この時ロードセルに負荷を掛けないようにご注意下さい。【図-1 参照】

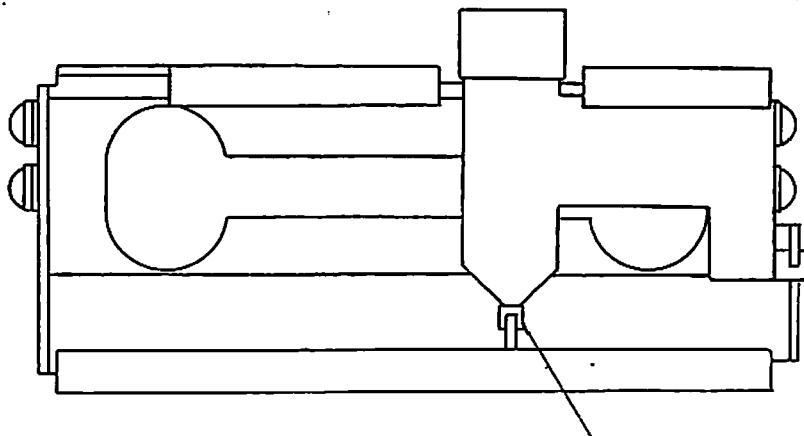


図-1

輸送用ストッパー
(プラスチック製)

ラジオペンチ等を使用して手前に引き抜いて下さい。

3 章。ロードセルの固定

- ① ロードセルは通常の使用状態で傾いたり、曲がったりしない剛性のあるものに水平に取り付けて下さい。
- ② ロードセルの固定は強度区分 3.6 相当以上のM 4 のビス・ボルト等を使用して下さい。
ロードセルへのネジ込み長さは 10 mm 以下とします。
- ③ ロードセルを固定する時の締付トルクは 10 kg · cm 以下とします。

【注意】 ロードセルは調整済の各種ストッパーの設けられたケースに組み込まれています。

ロードセルはケースから取り外さないようにして下さい。

4章. ウエイング・インジケータへの接続

① ロードセルは F.P.C. (フレキシブルプリントボード) を使用しておりますので、付属の F.P.C. 用コネクタを使用してウエイング・インジケータへ接続して下さい。

② F.P.C. は機械的強度が弱く又、繰り返しの屈曲にも弱いためコネクタをベース等に固定して使用して下さい。【図-2 参照】

☆ コネクタ固定例

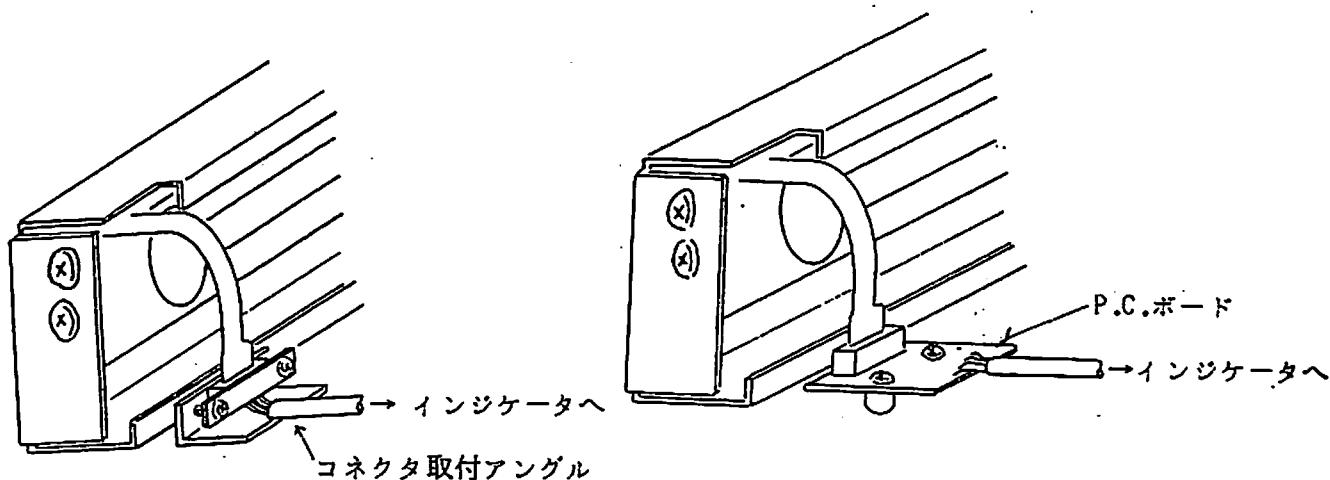


図-2

③ F.P.C. のピン配列は図-3に示します。

☆ F.P.C. ピン配列

- 1. 電源-
- 2. 出力-
- 3. 電源+
- 4. 出力+
- 5. N.C.

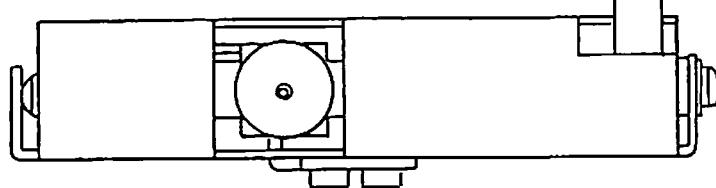


図-3

④ コネクタには表と裏がありますのでご注意下さい。

5 章・計量皿の取付け

- ① 取付け可能な計量皿の大きさは 120mm × 120mm です。
- ② 風袋荷重（計量皿も含む）が 100 g 以下であれば十分な性能を発揮しますが、100 g を超えると過荷重ストッパーが作動し正確な計量が出来なくなります。
計量皿を設計する際は 100 g 以下になるようにして下さい。
(例えば、計量皿の大きさが 120mm × 120mm とすると厚さ 2.5mm のアルミニウム板を使用した時に、計量皿の重量は約 100 g となります。)
- ③ 計量皿のロードセルへの取付けは強度区分 3.6 相当以上の M 3 のビス・ボルト等を使用して下さい。コードセルへのネジ込み長さは 8 mm 以下とします。
- ④ 計量皿を固定する時のトルクは 1.0 kg · cm 以下とします。又、締め付ける際はロードセルに不適な負荷（ひねりや横荷重）を加えないように注意して下さい。
- ⑤ 計量皿の設計には過荷重に関する注意事項を参照して下さい。

6 章・過荷重に関する注意事項

- ① コードセルの中心に荷重する場合は、定格容量の 300% 以内の過荷重が加わっても問題はありませんが、四隅での許容限度は 100% とします。
許容限度以上の過荷重が繰り返し加わりますと、コードセルの寿命を短くすることになります。
実際、四隅での使用は 50% F.S. 以下で使用することが好ましいと思われます。（四隅とは計量法上の四隅位置を表します）
- ② コードセルは調整された過荷重用ストッパーが設けられたケースに組込まれておりますが、計量皿の四隅に過荷重が加えられるとケース等のたわみにより許容限度以上の過荷重が加わる場合がありますので、使用時、四隅に荷重が加わると思われる場合は 約 100% F.S. で接するような四隅ストッパーを取り付けて下さい。

7 章。総合的性能テスト

コードセルの性能を十分に引き出すためには、以下の各項について十分注意することが必要です。

- ① 安定したコードセル供給電源。
- ② 安定したウイングインジケータ（精度に準じた桁数が必要です。）
- ③ 温度変化ができる限り小さい場所。
- ④ コードセル・プラットホームが水平に保てる場所。
- ⑤ 外部からの振動やノイズのない場所。

2) 設置が完了したら、次の要領で初期テストを行って下さい。

- ① 約10分間ウォーム・アップする。
- ② 定格容量の100～150%の荷重を3～5回繰りかえし加えます。その時、荷重時及びゼロ点をモニターし作動を確認します。
- ③ 3回繰りかえし作動を確認した後は、仕様書通りの精度が得られます。

8 章。保守

- ① コードセルのゴミ、ホコリ、汚物等の付着を取り除いて、常にクリーンな状態で使用して下さい。
- ② 清掃する時は水で洗い流さないでエアー等を使用して下さい。