３段モード（出荷時設定）の比較値の設定方法

３段モードは、計量値を HI 、OK、LO の３種類に判定し、表示する機能です。
このモードを使用するには、事前に上限値（HI とOKの境界値）と下限値（OKとLOの境界値）を秤に記憶させてください。
下記の例では、下限値＝０.９６０ｋｇ、上限値＝０.９８０ｋｇ に設定しています。

設定手順
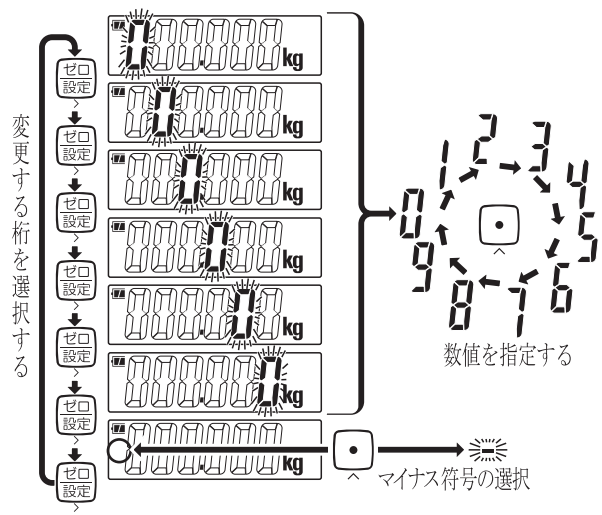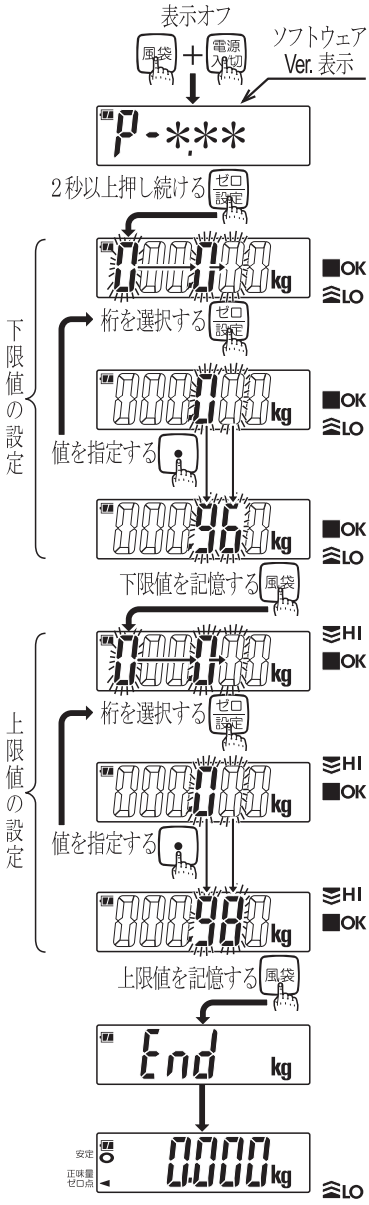
1. 表示がオフの時、風袋 スイッチを押しながら 電源 スイッチを押すと、ソフトウェア Ver. が表示されます。
2. 設定 スイッチを２秒以上押して比較値の設定モードに進むと 、下限値の一桁が点滅します。
3. 設定 スイッチを押して「値を変える桁」を選びます。
4. ・ スイッチを押して値（0 ～ 9 または 、－）を選びます。
5. 手順 3 と 4 を繰り返し 、下限値を指定します。
6. 風袋 スイッチを押して下限値を記憶します。
   上限値の指定に進み 、一桁が点滅します。
7. 設定 スイッチを押して「値を変える桁」を選びます。
8. ・ スイッチを押して値（0 ～ 9 または 、－）を選びます。
9. 手順 7 と 8 を繰り返し 、上限値を指定します。
10. 風袋 スイッチを押して上限値を記憶します。
    End を表示して、計量値を表示します。